



M. Charles-Henri DE BASTARD
2, avenue Gustave Eiffel
33370 SALLEBOEUF

MARSAC SUR L'ISLE, le 19/12/2012

Nos Références : 09/IMO/0524/VEJ

Objet : Envoi des résultats des diagnostics immobiliers

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le(s) rapport(s) établis suite à la réalisation d'une prestation sur le bien désigné ci-dessous :

Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : ... Dordogne Adresse : Place Eugène Leroy Commune : 24390 HAUTEFORT Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété	Désignation du client : Nom et prénom : .. M. Charles-Henri DE BASTARD Adresse : 2, avenue Gustave Eiffel 33370 SALLEBOEUF

Objet de la mission :		
<input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante	<input type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez)	<input checked="" type="checkbox"/> Etat des Installations électriques
<input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente	<input type="checkbox"/> Métrage (Loi Boutin)	<input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (SRU)
<input type="checkbox"/> Dossier amiante Parties Privatives	<input checked="" type="checkbox"/> Exposition au plomb (CREP)	<input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic énergétique
<input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux	<input type="checkbox"/> Exposition au plomb (DRIPP)	<input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro
<input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition	<input type="checkbox"/> Diag Assainissement	<input type="checkbox"/> Ascenseur
<input checked="" type="checkbox"/> Etat relatif à la présence de termites	<input type="checkbox"/> Sécurité piscines	<input type="checkbox"/> Etat des lieux (Loi Scellier)
<input type="checkbox"/> Etat parasitaire	<input type="checkbox"/> Etat des Installations gaz	<input type="checkbox"/> Radon
<input checked="" type="checkbox"/> Etat Risques Naturel et technologique	<input type="checkbox"/> Plomb dans l'eau	<input type="checkbox"/> Accessibilité Handicapés
<input type="checkbox"/> Etat des lieux	<input type="checkbox"/> Sécurité Incendie	

Si les numéros de lot des biens n'ont pas été indiqués faute de présentation du titre de propriété, veuillez les préciser. (Désignation du bâtiment). Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement.

Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire.

En vous remerciant pour votre confiance, recevez, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

VERSOS Jennifer



FACTURE N° FA090465	Date : 19/12/2012
SARL DIAGABITAT Rue Ernest Bru - Résidence de la Poste 24430 MARSAC SUR L'ISLE Tél. : 06.40.64.97.88 / SIRET : 529 260 457 00013 Police d'assurance : ... ALLIANZ 46323148 Code APE : 7120B Capital social : 100€ - N°TVA :	

M. Charles-Henri DE BASTARD
2, avenue Gustave Eiffel
33370 SALLEBOEUF

Facture correspondant au dossier :

Référence	Effectuée le	Immeuble bâti visité
09/IMO/0524/VEJ	17/12/2012	M. Charles-Henri DE BASTARD Place Eugène Leroy 24390 HAUTEFORT

Prestation(s) réalisée(s): Amiante (Vente), Diag. termites, Exposition au plomb (CREP), Electricité, Diagnostic de Performance Energétique, Etat des Risques Naturels et Technologiques

Référence	Désignation	P Unit € HT	Taux TVA	Quant.	Remise	Montant € HT	Montant TVA	Montant € TTC
IMO1027	Diagnostics vente d'une maison de 375 m ² habitables + la cave + les combles + le garage : Amiante + Plomb + Electricité + Termeite	1162,21	19,60	1	0 %	1162,21	227,79	1390,00

Pénalités de retard (taux annuel) : 9.00% - Pas d'escompte pour paiement anticipé - Date d'échéance : 19/01/2013

Total HT	1162,21 €
Détail TVA	TVA 19,6% : 227,79 €
Total TVA	227,79 €
Total TTC	1390,00 €

Détail Paiement	
Total Paiement	0,00 €
Montant dû	1390,00 €

Merci de retourner ce coupon avec le règlement

N° de dossier : **09/IMO/0524/VEJ**

Montant dû : **1390,00 €**

N° de facture : **FA090465**

Adresse de facturation :

M. Charles-Henri DE BASTARD
2, avenue Gustave Eiffel
33370 SALLEBOEUF

RESERVE DE PROPRIETE : Le non-paiement intégral de la prestation invalide les résultats des diagnostics.

Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.

Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Voir nos conditions générales de vente joint avec cette facture



Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 09/IMO/0524/VEJ
Date du repérage : 17/12/2012



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ... **Dordogne**
Adresse : **Place Eugène Leroy**
Commune : **24390 HAUTEFORT**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : **La maison sur 5 niveaux (cave et combles inclus), le garage et le terrain.**

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ... **M. Charles-Henri DE BASTARD**
Adresse : **2, avenue Gustave Eiffel**
33370 SALLEBOEUF

Objet de la mission :

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez) | <input checked="" type="checkbox"/> Installation électrique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Boutin) | <input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (SRU) |
| <input type="checkbox"/> Dossier amiante Parties Privatives | <input checked="" type="checkbox"/> CREP | <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic énergétique |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux | <input type="checkbox"/> CREP DRIPP | <input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition | <input type="checkbox"/> Diag Assainissement | <input type="checkbox"/> Ascenseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat termites | <input type="checkbox"/> Sécurité piscines | <input type="checkbox"/> Diag Robien |
| <input type="checkbox"/> Etat parasitaire | <input type="checkbox"/> Installation gaz | <input type="checkbox"/> Radon |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat Risques Naturel et technologique | <input type="checkbox"/> Plomb dans l'eau | <input type="checkbox"/> Accessibilité Handicapés |
| <input type="checkbox"/> Etat des lieux | <input type="checkbox"/> Sécurité Incendie | |



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Numéro de dossier : 09/IMO/0524/VEJ
Norme méthodologique employée : AFNOR NFX 46-020 de décembre 2008
Date du repérage : 17/12/2012
Heure d'arrivée : 10 h 00

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi à l'occasion de la vente de l'immeuble bâti (articles R 1334-20, R 1334-21 et R 1334-24 du Code de la Santé Publique), suivant la norme AFNOR NF X46-020 de décembre 2008 et conformément au décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage. Ce rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Dordogne**
Adresse : **Place Eugène Leroy**
Commune : **24390 HAUTEFORT**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**
Périmètre de repérage : **maison sur 5 niveaux (cave et combles inclus), le garage et le terrain**

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : **M. Charles-Henri DE BASTARD**
Adresse : **2, avenue Gustave Eiffel 33370 SALLEBOEUF**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **VERSOS Jennifer**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL DIAGABITAT**
Adresse : **Rue Ernest Bru - Résidence de la Poste, 24430 MARSAC SUR L'ISLE**
Numéro SIRET : **529 260 457 00013**
Désignation de la compagnie d'assurance : . **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **46323148 / 31/12/2011**

Certification de compétence **C1533** délivrée par : **QUALIXPERT, le 12/10/2010**

D. - Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : **Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**

Conclusion : Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

E. - Sommaire

- A. - Désignation du ou des bâtiments
- B. - Désignation du client
- C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
- D. - Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses
- E. - Sommaire
- F. - Condition de réalisation du repérage
- G. - Résultats détaillés du repérage
- H. - Conclusion du rapport
- I. - Annexes au rapport
 - I.1 - Annexe - Fiche d'identification et de cotation
 - I.2 - Annexe - Plans, croquis et Photos
 - I.3 - Annexe - Procès-Verbaux d'analyse
 - I.4 - Annexe - Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
 - I.5 - Annexe - Consignes générales de sécurité
 - I.6 - Annexe - Autres documents

F. - Condition de réalisation du repérage

Le programme de repérage de la mission réglementaire : Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (liste A et B) et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

Date du repérage : **17/12/2012**

Type de logement : **maison de maître**

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Agent immobilier

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, condition de prélèvements, ...) :
Néant

Procédures de prélèvements utilisés :
Conformément à la norme NF X 46-020 de décembre 2008, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe B de la norme.

G. - Résultats détaillés du repérage

Descriptif des pièces visitées

Habitation R-1 - Chaufferie 1,

Habitation R-1 - Stockage 1,

Habitation R-1 - Stockage 2,

Habitation R-1 - Stockage 3,

Habitation RDC - Entrée,

Habitation RDC - Cellier 1,

Habitation RDC - WC 1,

Habitation RDC - Placard 1,

Habitation RDC - Placard 2,

Habitation RDC - Chaufferie 2,

Habitation RDC - Cuisine 1,

Habitation RDC - Cuisine 2,

Habitation RDC - Dégagement 1,

Habitation RDC - Salle à manger,

Habitation R+1 - WC 2,

Habitation R+1 - WC 3,

Habitation R+1 - Salle de bain 2,

Habitation R+1 - Chambre 2,

Habitation R+1 - Chambre 3,

Habitation R+1 - Salle de bain 3,

Habitation R+2 - Dégagement 3,

Habitation R+2 - Cellier 2,

Habitation R+2 - Salle de bain 4,

Habitation R+2 - Salle d'eau,

Habitation R+2 - Chambre 4,

Habitation R+2 - Chambre 5,

Habitation R+2 - Chambre 6,

Habitation R+2 - Chambre 7,

**Habitation RDC - Séjour,
Habitation R+1 - Dégagement 2,
Habitation R+1 - Chambre 1,
Habitation R+1 - Salle de bain 1,
Habitation R+1 - Salon,**

**Habitation R+2 - Chambre 8,
Habitation R+2 - Salle de jeux,
Habitation R+3 - Combles,
Extérieur - Garage,
Extérieur - Terrain**

Localisation	Description
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Sol - béton Murs - ciment Plafond - plâtre
Habitation R-1 - Stockage 1	Sol - béton Murs - ciment Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois
Habitation R-1 - Stockage 2	Sol - béton Murs - ciment Plafond - plâtre Porte(s) en bois
Habitation R-1 - Stockage 3	Sol - béton Murs - ciment Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois
Habitation RDC - Entrée	Sol - carrelage Murs - plâtre Plafond - plâtre Porte(s) en bois Plinthes en carrelage
Habitation RDC - Cellier 1	Sol - plastique (lino) Murs - enduit Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois
Habitation RDC - WC 1	Sol - carrelage Murs - enduit Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois
Habitation RDC - Placard 1	Sol - béton Murs - plâtre Plafond - plâtre Porte(s) en bois
Habitation RDC - Placard 2	Sol - béton Murs - plâtre Plafond - plâtre Porte(s) en bois
Habitation RDC - Chaufferie 2	Sol - béton Murs - béton, plâtre Plafond - plâtre, plaques torchis Porte(s) en bois
Habitation RDC - Cuisine 1	Sol - carrelage Murs - carrelage, plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en carrelage
Habitation RDC - Cuisine 2	Sol - carrelage Murs - carrelage, plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en carrelage

Habitation RDC - Dégagement 1	Sol - béton Murs - plâtre Plafond - plâtre Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation RDC - Salle à manger	Sol - carrelage Murs - plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation RDC - Séjour	Sol - carrelage Murs - plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+1 - Dégagement 2	Sol - parquet Murs - plâtre Plafond - plâtre Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+1 - Chambre 1	Sol - parquet Murs - papier peint Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Sol - carrelage Murs - papier peint Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en carrelage
Habitation R+1 - Salon	Sol - parquet Murs - tissus tendu Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+1 - WC 2	Sol - chape ciment Murs - plâtre, tissus tendu Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+1 - WC 3	Sol - parquet Murs - plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Sol - carrelage Murs - papier peint Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en carrelage
Habitation R+1 - Chambre 2	Sol - parquet Murs - papier peint Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois

Habitation R+1 - Chambre 3	Sol - parquet Murs - enduit Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Sol - carrelage Murs - papier peint, plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en carrelage
Habitation R+2 - Dégagement 3	Sol - parquet Murs - plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+2 - Cellier 2	Sol - parquet Murs - papier peint, plâtre Plafond - plâtre Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Sol - carrelage Murs - plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en carrelage
Habitation R+2 - Salle d'eau	Sol - carrelage Murs - papier peint, plâtre Plafond - papier peint Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en carrelage
Habitation R+2 - Chambre 4	Sol - parquet Murs - toile de verre peinte Plafond - toile de verre peinte Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+2 - Chambre 5	Sol - parquet Murs - plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+2 - Chambre 6	Sol - parquet Murs - toile de verre peinte Plafond - toile de verre peinte Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+2 - Chambre 7	Sol - parquet Murs - enduit Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+2 - Chambre 8	Sol - parquet Murs - toile de verre peinte Plafond - toile de verre peinte Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois Plinthes en bois

Habitation R+2 - Salle de jeux	Sol - parquet Murs - enduit, pierre, plâtre Plafond - plâtre Fenêtre(s) en bois Plinthes en bois
Habitation R+3 - Combles	Sol - laine de verre Murs - brique, pierre Plafond - torchis, Fenêtre(s) en bois Porte(s) en bois
Extérieur - Garage	Sol - terre Murs - parpaing, pierre Plafond - Toiture nue Porte(s) en bois
Extérieur - Terrain	Sol - terre et herbe

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités:

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Liste des matériaux reconnus visuellement

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R-1 - Stockage 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R-1 - Stockage 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R-1 - Stockage 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Entrée	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - plastique (lino) Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - plastique (lino) Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cellier 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - WC 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Placard 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Placard 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Chaufferie 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Chaufferie 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - béton, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Chaufferie 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre, plaques torchis Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Chaufferie 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Chaufferie 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Chaufferie 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - béton, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Chaufferie 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre, plaques torchis Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Chaufferie 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - carrelage, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - carrelage, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - carrelage, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - carrelage, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Cuisine 2	Identifiant : M001 Composant : Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides) Partie à sonder : Conduit Description : Conduit Localisation sur croquis : Oui	Présence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - béton Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Dégagement 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Salle à manger	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation RDC - Séjour	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Dégagement 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Chambre 1	Identifiant : M002 Composant : Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides) Partie à sonder : Conduit Description : Conduit Localisation sur croquis : Oui	Présence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - tissus tendu Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - tissus tendu Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salon	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - chape ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre, tissu tendu Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - chape ciment Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre, tissu tendu Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - WC 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Chambre 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Dégagement 3	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Cellier 2	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Salle de bain 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - papier peint, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - papier peint Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle d'eau	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en carrelage Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 4	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 5	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 6	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 7	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - toile de verre peinte Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Chambre 8	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit, pierre, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - parquet Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - enduit, pierre, plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - plâtre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+2 - Salle de jeux	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plinthes en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - laine de verre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - brique, pierre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - torchis, Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - laine de verre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - brique, pierre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - torchis, Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Fenêtre(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Habitation R+3 - Combles	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Garage	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - terre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Garage	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - parpaing, pierre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Garage	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - Toiture nue Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Garage	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Garage	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - terre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Garage	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Murs - parpaing, pierre Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Garage	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Plafond - Toiture nue Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Garage	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Porte(s) en bois Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Terrain	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - terre et herbe Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Terrain	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Extérieur - Terrain	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Sol - terre et herbe Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant
Extérieur - Terrain	Composant : Substrats et revêtements Partie à sonder : Parties accessibles Description : Localisation sur croquis : Néant	Absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Néant	Néant

Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse : **Voir fiche de cotation en annexe I.1.**

H. – Conclusion du rapport

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Maison sur 5 niveaux	Coffrages, coffrages perdus	Dans le cadre d'une mission amiante avant-vente nous ne sommes pas autorisés à effectuer des sondages destructifs. Nous ne sommes donc pas en mesure de signaler si les coffrages contiennent ou non de l'amiante.
Grenier au dessus de la salle de jeux	Tout le local	Absence de trappe

Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
Habitation RDC - Cuisine 2	Identifiant : M001 Description : Conduit	Présence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)	Bon état Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires	

Habitation R+1 - Chambre 1	Identifiant : M002 Description : Conduit	Présence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur)	Bon état Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires	
-------------------------------	---	--	--	---

Listes des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Justification de non prélèvement	Etat de conservation et préconisations	Photo
Néant	-			

Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Néant	-	

Mesures d'ordre générales préconisées - devoir de conseil :

En cas de présence de matériaux et produits contenant de l'amiante dégradé

Vous pouvez consulter les commentaires particuliers appliqués aux matériaux concernés.

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante

Article R1334-17 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :

Score 1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage;

Score 2 - Selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussièremment dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission

Score 3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.

Article R1334-18 : Mesures d'empoussièremment

Si le niveau d'empoussièremment est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièremment est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièremment inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

En cas de présence d'autres matériaux et produits contenant de l'amiante

Vous pouvez consulter les consignes générales de sécurité en annexe I.5.

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **QUALIXPERT**

Dates de visite et d'établissement du constat amiante :

Fait à **HAUTEFORT**, le **17/12/2012**

Par : **VERSOS Jennifer**

Signature du représentant :



I. - Annexes au rapport**I.1 - Annexe - Fiche d'identification et de cotation****Identification des prélèvements :**


Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
-	-	-	-	-	-



Conclusions réglementaires :


En fonction du résultat du repérage obtenu à partir de la grille d'évaluation, les propriétaires procèdent :

- Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits (Score 1)
- Soit à des mesures d'empoussièrement (Score 2). Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Soit à des mesures conservatoires suivies de travaux (Score 3)

Pour plus d'information, veuillez consulter les « Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires »

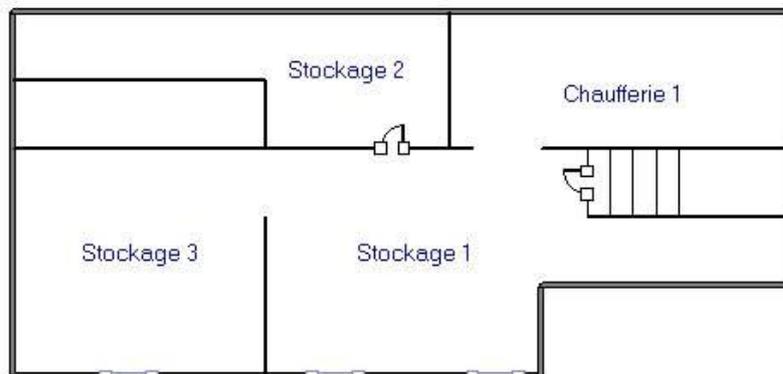I.2 - Annexe - Plans, croquis et Photos**HABITATION R-1**

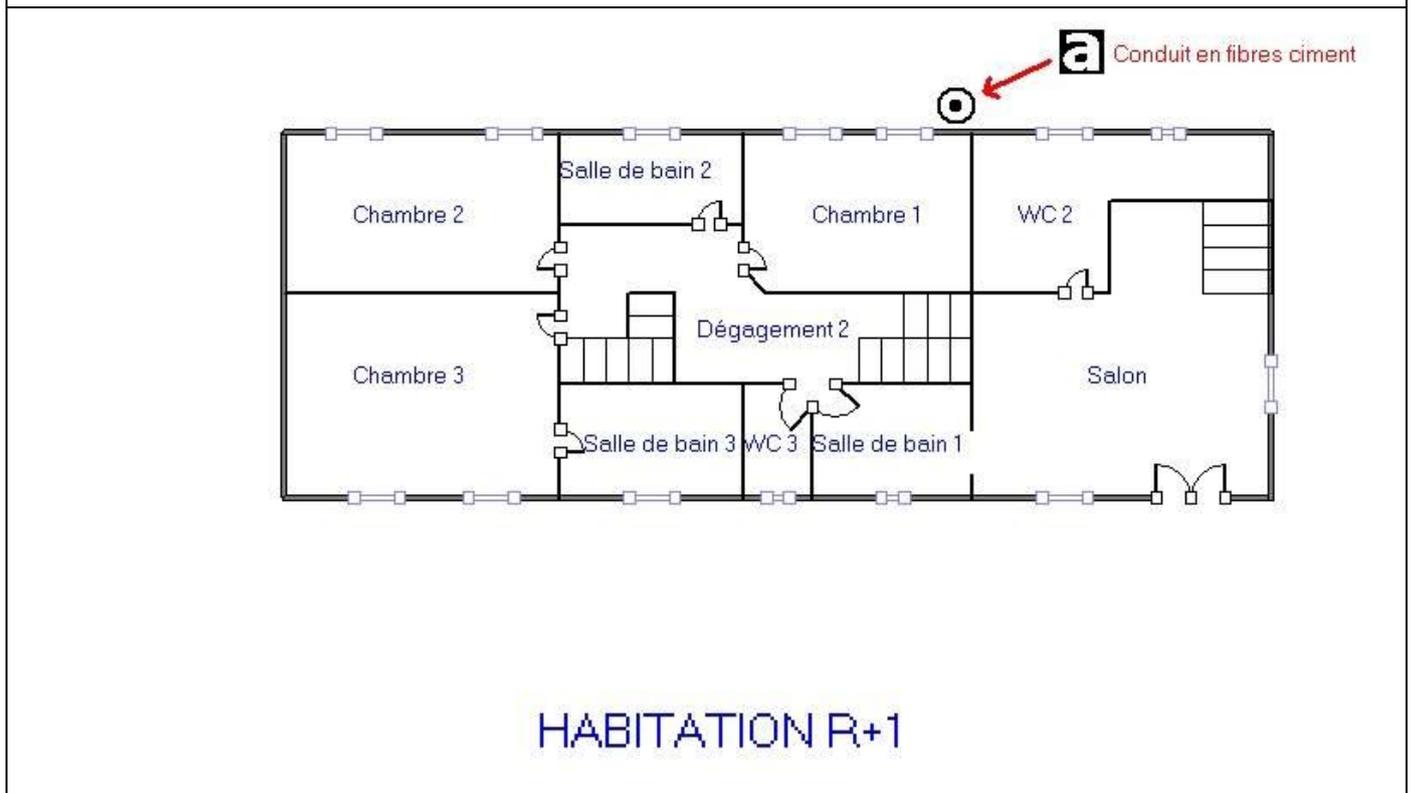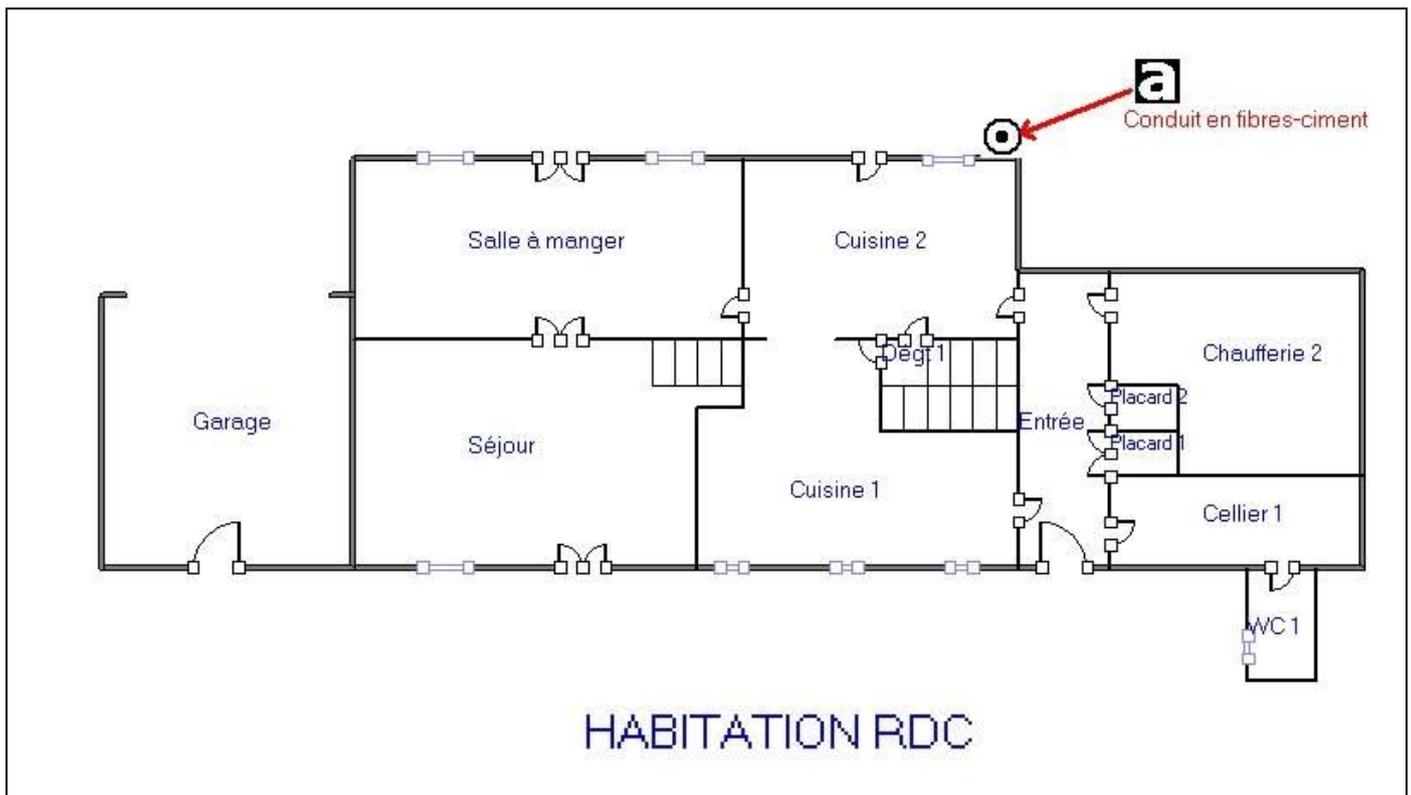


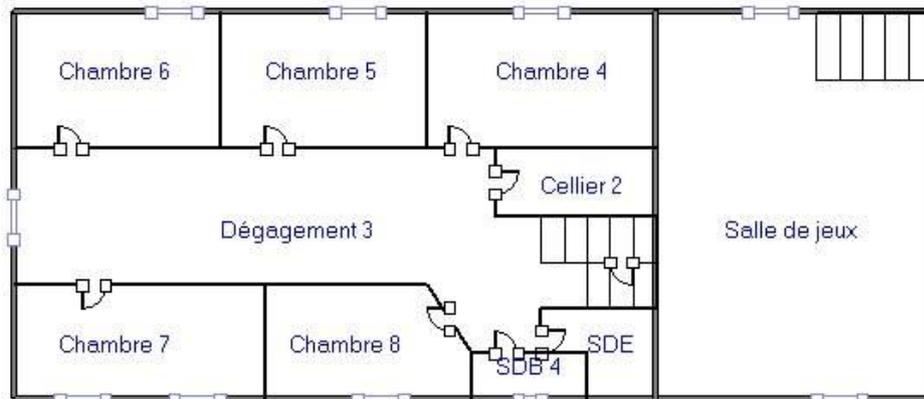


HABITATION R+2



HABITATION R+3

Légende

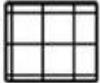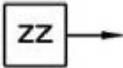	Faux plafond contenant de l'amiante		Emplacement et référence du prélèvement	Nom du propriétaire : M. Charles-Henri DE BASTARD Adresse : 2, avenue Gustave Eiffel 33370 SALLEBOEUF
	Dalles de sol contenant de l'amiante		Conduit vertical (non visité) susceptible de contenir de l'amiante	
	Enveloppe de calorifuge		Locaux ou parties de locaux non visités	

I.3 - Annexe - Procès-Verbaux d'analyse**Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible**

I.4 - Annexe - Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds

N° Matériau ou Produit	Etat de dégradation	Protection rapportée du matériau	Exposition du produit aux circulations d'air	Exposition du produit aux chocs et vibrations	Résultat
Néant	-	-	-	-	-

Critères d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
<p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p>	<p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p>	<p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p>

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Critères d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux

Type de produit ou matériau	Indicateurs visuels de dégradation
Plaques cartonnées	Bords de plaques entamés, présence de fractures, déchirures ou percements, auréoles dues à des fuites
Panneaux fibreux rigides	Présence de fractures ou percements, érosion importante
Revêtements par projection de produits pâteux	Présence de fractures, éclats ou percements, érosion importante due à des frottements, chute de produit et dépôt de poussière sur le sol
Revêtements de sol vinyliques sur carton amianté.	Couche supérieure trouée ou déchirée et carton amianté visible, érosion importante
Revêtement de sol type dalle vinyle amiante	Présence de craquelure, fractures, faïençage, érosion importante, dalles enlevées
Mousses isolantes de calfeutrement	Chute de matériau
Produits en amiante-ciment type plaques	Fissures, délitage, cassures
Produits en amiante-ciment type canalisations	Fissures, cassures
Portes coupe-feu	Enveloppe de la porte perforée laissant apparaître l'isolant amianté, dépôt de poussière sur le sol dû à des frottements
Clapets et volets coupe-feu	Enveloppe perforée laissant apparaître l'isolant amianté, traces d'érosion dues à des frottements

I.5 - Annexe - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.

1. Informations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP).

3. Consignes générales de sécurité

A. - Consignes générales de sécurité (visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante)

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.
L'émission de poussières peut être limitée :
 - par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
 - en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B. - Consignes générales de sécurité (relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante)

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Élimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

I.6 - Annexe - Autres documents

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible



Rapport de l'état relatif à la présence termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 09/IMO/0524/VEJ
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201
Date du repérage : 17/12/2012
Heure d'arrivée : 10 h 00
Durée du repérage : 03 h 30

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Dordogne**
Adresse : **Place Eugène Leroy**
Commune : **24390 HAUTEFORT**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**
Périmètre de repérage : **la maison sur 5 niveaux (cave et combles inclus, le garage et le terrain)**
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :
Le bien est situé dans une zone sismique soumise à un arrêté préfectoral.

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : **M. Charles-Henri DE BASTARD**
Adresse : **2, avenue Gustave Eiffel 33370 SALLEBOEUF**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **LAVENTURE Raphaël**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL DIAGABITAT**
Adresse : **Rue Ernest Bru - Résidence de la Poste**
24430 MARSAC SUR L'ISLE
Numéro SIRET : **529 260 457 00013**
Désignation de la compagnie d'assurance : ... **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **46323148 / 31/12/2011**
Certification de compétence **C1532** délivrée par : **QUALIXPERT, le 03/06/2010**

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

Habitation R-1 - Chaufferie 1,
Habitation R-1 - Stockage 1,
Habitation R-1 - Stockage 2,
Habitation R-1 - Stockage 3,
Habitation RDC - Entrée,
Habitation RDC - Cellier 1,
Habitation RDC - WC 1,
Habitation RDC - Placard 1,
Habitation RDC - Placard 2,
Habitation RDC - Chaufferie 2,
Habitation RDC - Cuisine 1,
Habitation RDC - Cuisine 2,
Habitation RDC - Dégageement 1,
Habitation RDC - Salle à manger,
Habitation RDC - Séjour,
Habitation R+1 - Dégageement 2,
Habitation R+1 - Chambre 1,
Habitation R+1 - Salle de bain 1,
Habitation R+1 - Salon,

Habitation R+1 - WC 2,
Habitation R+1 - WC 3,
Habitation R+1 - Salle de bain 2,
Habitation R+1 - Chambre 2,
Habitation R+1 - Chambre 3,
Habitation R+1 - Salle de bain 3,
Habitation R+2 - Dégageement 3,
Habitation R+2 - Cellier 2,
Habitation R+2 - Salle de bain 4,
Habitation R+2 - Salle d'eau,
Habitation R+2 - Chambre 4,
Habitation R+2 - Chambre 5,
Habitation R+2 - Chambre 6,
Habitation R+2 - Chambre 7,
Habitation R+2 - Chambre 8,
Habitation R+2 - Salle de jeux,
Habitation R+3 - Combles,
Extérieur - Garage,
Extérieur - Terrain

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Sol - béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Murs - ciment	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Chaufferie 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 1	Sol - béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 1	Murs - ciment	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 1	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 1	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 1	Linteaux bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 2	Sol - béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 2	Murs - ciment	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 2	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 3	Sol - béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 3	Murs - ciment	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 3	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 3	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R-1 - Stockage 3	Linteaux bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Entrée	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Entrée	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Entrée	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Entrée	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Entrée	Plinthes en carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cellier 1	Sol - plastique (lino)	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cellier 1	Murs - enduit	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cellier 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cellier 1	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites

Habitation RDC - Cellier 1	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - WC 1	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - WC 1	Murs - enduit	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - WC 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - WC 1	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - WC 1	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Placard 1	Sol - béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Placard 1	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Placard 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Placard 1	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Placard 2	Sol - béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Placard 2	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Placard 2	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Placard 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Chaufferie 2	Sol - béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Chaufferie 2	Murs - béton, plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Chaufferie 2	Plafond - plâtre, plaques torchis	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Chaufferie 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 1	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 1	Murs - carrelage, plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 1	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 1	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 1	Plinthes en carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 1	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 2	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 2	Murs - carrelage, plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 2	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 2	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 2	Plinthes en carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Cuisine 2	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Dégagement 1	Sol - béton	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Dégagement 1	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Dégagement 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Dégagement 1	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Dégagement 1	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Dégagement 1	Escalier bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Salle à manger	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Salle à manger	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Salle à manger	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Salle à manger	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Salle à manger	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Salle à manger	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Salle à manger	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Séjour	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Séjour	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Séjour	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites

Habitation RDC - Séjour	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Séjour	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Séjour	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation RDC - Séjour	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Dégagement 2	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Dégagement 2	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Dégagement 2	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Dégagement 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Dégagement 2	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Dégagement 2	Escalier bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Dégagement 2	Garde corps en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 1	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 1	Murs - papier peint	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 1	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 1	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 1	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 1	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Murs - papier peint	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Plinthes en carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 1	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salon	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salon	Murs - tissus tendu	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salon	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salon	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salon	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salon	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salon	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 2	Sol - chape ciment	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 2	Murs - plâtre, tissus tendu	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 2	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 2	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 2	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 2	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 3	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 3	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 3	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 3	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 3	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 3	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - WC 3	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Murs - papier peint	Absence d'indice d'infestation de termites

Habitation R+1 - Salle de bain 2	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Plinthes en carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 2	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 2	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 2	Murs - papier peint	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 2	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 2	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 2	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 2	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 3	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 3	Murs - enduit	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 3	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 3	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 3	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 3	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Chambre 3	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Murs - papier peint, plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Plinthes en carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+1 - Salle de bain 3	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Escalier bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Garde corps en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Dégagement 3	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Cellier 2	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Cellier 2	Murs - papier peint, plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Cellier 2	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Cellier 2	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Cellier 2	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de bain 4	Plinthes en carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle d'eau	Sol - carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle d'eau	Murs - papier peint, plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites

Habitation R+2 - Salle d'eau	Plafond - papier peint	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle d'eau	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle d'eau	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle d'eau	Plinthes en carrelage	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 4	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 4	Murs - toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 4	Plafond - toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 4	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 4	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 4	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 5	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 5	Murs - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 5	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 5	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 5	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 5	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 6	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 6	Murs - toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 6	Plafond - toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 6	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 6	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 6	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 7	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 7	Murs - enduit	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 7	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 7	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 7	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 7	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 8	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 8	Murs - toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 8	Plafond - toile de verre peinte	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 8	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 8	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Chambre 8	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Plinthes en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Linteau bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Planches en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Eléments de charpente visible	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Escalier en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Garde corps en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Sol - parquet	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Murs - enduit, pierre, plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Plafond - plâtre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+2 - Salle de jeux	Volets en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+3 - Combles	Sol - laine de verre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+3 - Combles	Murs - brique, pierre	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+3 - Combles	Plafond - torchis,	Absence d'indice d'infestation de termites

Habitation R+3 - Combles	Fenêtre(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+3 - Combles	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+3 - Combles	Escalier bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Habitation R+3 - Combles	Une partie de la charpente bois est visible	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur - Garage	Sol - terre	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur - Garage	Murs - parpaing, pierre	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur - Garage	Plafond - Toiture nue	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur - Garage	Porte(s) en bois	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur - Terrain	Sol - terre et herbe	Absence d'indice d'infestation de termites
Extérieur - Terrain	Arbres	Absence d'indice d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricole**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque/exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Habitation R+3 - Combles	Une partie de la charpente bois est visible	Doublages partiels empêchant le contrôle de la totalité de la charpente
Habitation R+3 - Combles	Plancher bois	Recouvert de laine de verre
Grenier au dessus de la salle de jeux	Tous les ouvrages	Absence de trappe

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Agent immobilier

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

Néant

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

I. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, partis d'ouvrages	Observations et constatation diverses
Habitation R-1 - Stockage 1	Linteaux bois	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R-1 - Stockage 3	Linteaux bois	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Dégagement 3	Sol - parquet	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Cellier 2	Sol - parquet	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Chambre 4	Sol - parquet	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Chambre 5	Sol - parquet	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Chambre 6	Sol - parquet	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Chambre 7	Sol - parquet	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Chambre 8	Sol - parquet	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Salle de jeux	Linteau bois	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Salle de jeux	Planches en bois	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+2 - Salle de jeux	Eléments de charpente visible	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----
Habitation R+3 - Combles	Une partie de la charpente bois est visible	Parasite(s) identifié(s) : ---- Insectes à larves xylophages ----

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.


Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **QUALIXPERT**



Fait à **HAUTEFORT**, le **17/12/2012**


Par : **LAVENTURE Raphaël**



J. - Annexe – Plans - croquis

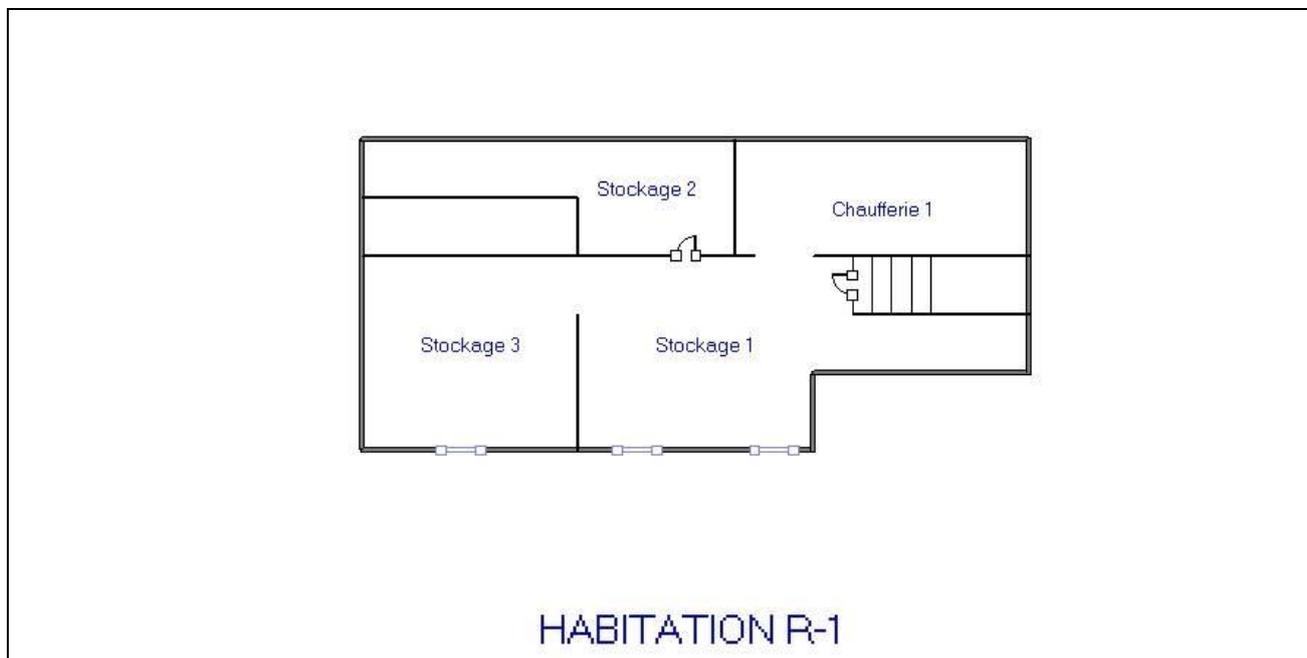

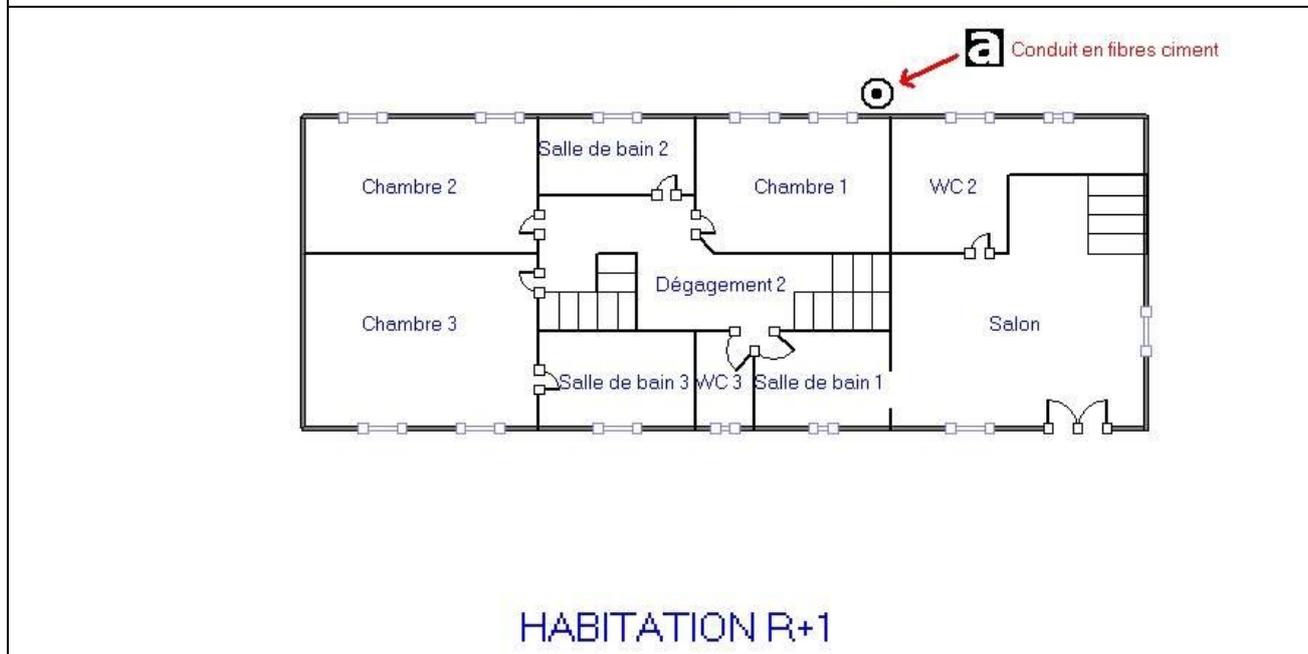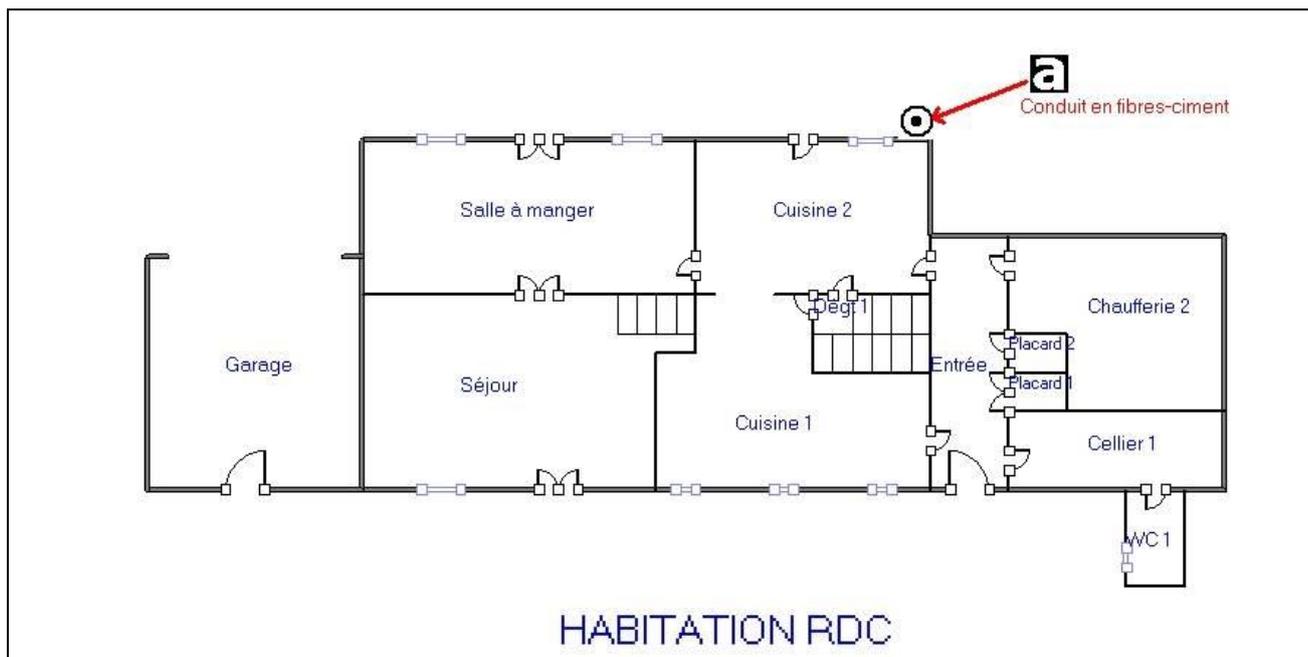

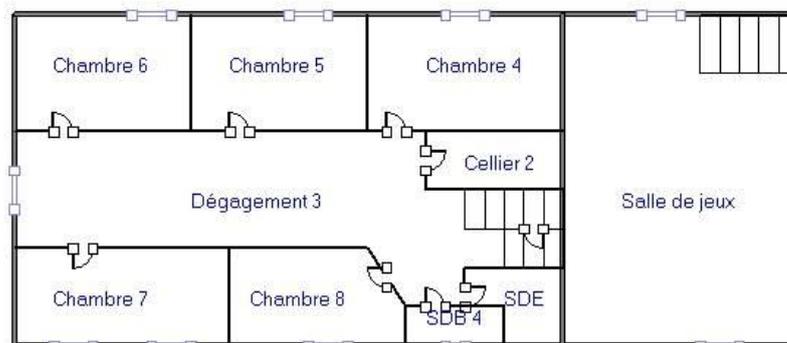

HABITATION R+2



HABITATION R+3

K. - Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

L'assurance a été mise en annexe

**DIAGABITAT**
Contrôles et Diagnostics Immobiliers

"Votre sécurité c'est notre métier"

Rapport de l'Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier :	09/IMO/0524/VEJ
Norme méthodologique employée :	AFNOR XP C 16-600
Date du repérage :	17/12/2012
Heure d'arrivée :	10 h 00

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis :

Département : **Dordogne**
 Adresse : **Place Eugène Leroy**
 Commune : **24390 HAUTEFORT**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
 Périmètre de repérage : **maison**
 Type d'immeuble : **maison**
 Année de construction du bien : **< 1949**
 Année de l'installation : **< 1949**
 Distributeur d'électricité : **EDF**
 Installation sous tension : **OUI**

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : **M. Charles-Henri DE BASTARD**
 Adresse : **2, avenue Gustave Eiffel**
33370 SALLEBOEUF

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **VERSOS Jennifer**
 Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL DIAGABITAT**
 Adresse : **Rue Ernest Bru - Résidence de la Poste**
24430 MARSAC SUR L'ISLE

Numéro SIRET : **529 260 457 00013**
 Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**
 Numéro de police et date de validité : **46323148 / 31/12/2011**

Certification de compétence **C1533** délivrée par : **QUALIXPERT**, le **15/09/2010**

D. – Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E. – Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
- L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
Les anomalies constatées concernent :
 - L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
 - La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
 - La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
 - La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
 - La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
 - Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
 - Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
 - Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
 - Des conducteurs non protégés mécaniquement.
 - Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
 - La piscine privée
- L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées.
- Constatations diverses:

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

E1. – Installations ou parties d'installation non couvertes

Néant

E2. – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés

N° Article (1)	Libellé des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés selon norme XP C 16-600 – Annexe C	Motifs (2)
B3.3.1 b	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Élément constituant la prise de terre approprié	Non visible
B3.3.2 a	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Présence d’un conducteur de terre	Non visible
B3.3.2 b	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Section du conducteur de terre satisfaisante	Non visible
B3.3.4 b	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale	Non visible
B3.3.5 a	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Présence d’un conducteur principal de protection	Non visible
B3.3.5 b	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Section satisfaisante du conducteur principal de protection	Non visible
B3.3.5 c	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Éléments constituant le conducteur principal de protection appropriés	Non visible
B3.3.6 c	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Section satisfaisante des conducteurs de protection	Non visible
B4.3 a2	B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit Article : Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont placés sur les conducteurs de phase.	Non visible
B4.3 e	B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit Article : Courant assigné (calibre) de la protection contre les surintensités de chaque circuit adapté à la section des conducteurs	Non visible
B5.3 b	B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche Article : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire	Non visible

1 Références des numéros d’article selon norme XP C 16-600 – Annexe C

2 Les motifs peuvent être, si c’est le cas :

- « Le tableau électrique est manifestement ancien : son capot, s’il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté sans dommage. » ;
- « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent diagnostic : de ce fait, la section et l’état des conducteurs n’ont pu être vérifiés » ;
- « L’installation n’était pas alimentée en électricité le jour de la visite » ;

E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

E3 c) L'installation électrique, placée en amont du disjoncteur de branchement et dans la partie privative, présente des parties actives sous tension accessibles.

E3 d) L'installation électrique, placée en amont du disjoncteur de branchement et dans la partie privative, présente un (ou des) conducteur(s) non protégé(s) par des conduits ou goulottes.

E3 f) Il a été repéré des points d'éclairage situés au plafond, munis de dispositifs de connexion (bornes, type « dominos », etc.) ou douilles et en attente de raccordement d'un luminaire.

F. - Anomalies identifiées

N° Article (1)	Libellé des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B2.3.1 a	Il n'existe pas de dispositif différentiel protégeant l'ensemble de l'installation électrique.		
B3.3.6 a	Des circuits ne comportent pas de conducteur de protection relié à la terre.		
B4.3 a1	Un ou plusieurs circuits n'est (ne sont) pas protégé(s), à leur origine, contre les surcharges et les courts-circuits.		
B4.3 b	Le type des fusibles n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur réglable en courant protégeant des circuits terminaux).		
B4.3 c	Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs ne sont pas correctement protégés contre les surintensités.		
B7.3 a	Des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées.		
B7.3 c1	Des conducteurs isolés ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent.		
B7.3 d	L'installation électrique comporte des connexions dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.		
B7.3 e	L'installation électrique comporte des dispositifs de protection dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.		
B8.3 a	L'installation comporte des matériels électriques vétustes.		

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

G. - Informations complémentaires

Article (1)	Libellé des informations
B11 a2	Au moins un circuit terminal de l'installation électrique n'est pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b2	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C16-600

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **QUALIXPERT**


Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : **17/12/2012**

Etat rédigé à **HAUTEFORT**, le **17/12/2012**

Par : VERSOS Jennifer

Signature du représentant :

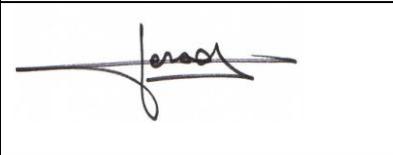

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance avec le groupe d'anomalies (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B1	Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger, d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.
B2	Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B3	Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistance partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B4	Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou court-circuit. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
B5	Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B6	Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B7	Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B8	Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B9	Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
B10	Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.

J. - Informations complémentaires

Correspondance avec le groupe d'informations (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B11	Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs électriques (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut d'entretien.....).
	Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600.

K. - Annexe - Plans

Néant

L. - Annexe - Photos

Néant

M. - Commentaires et recommandations

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

N. - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé



Etat des risques naturels et technologiques

en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement

1. Cet état des risques est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° 11 05 48

du 25 mai 2011

mis à jour le

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)

2. Adresse commune code postal

Place Eugène Leroy

24390 HAUTEFORT

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn **prescrit**

oui

non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn **appliqué par anticipation**

oui

non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn **approuvé**

oui

non

Les risques naturels pris en compte sont :

Inondation

Crue torrentielle

Remontée de nappe

Avalanche

Mouvement de terrain

Sécheresse

Séisme

Cyclone

Volcan

Feux de forêt

Autre

4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT **approuvé**

oui

non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT **prescrit** *

oui

non

* Les risques technologiques pris en compte sont :

Effet thermique

Effet de surpression

Effet toxique

5. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité

forte
zone 5

moyenne
zone 4

modérée
zone 3

faible
zone 2

très faible
Zone 1

Pièces jointes

6. Localisation

Extraits de documents ou de dossiers de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

[Blank area for localisation documents]

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire

7. Vendeur - Bailleur Nom prénom

M. Charles-Henri DE BASTARD

rayez la mention inutile

8. Acquéreur – Locataire Nom prénom

rayez la mention inutile

9. Date

à HAUTEFORT

le 19/12/2012

Qui doit et comment remplir l'état des risques naturels et technologiques ?

Lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti

Quelles sont les personnes concernées ?

- Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.

Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.

Quel est le champ d'application de cette obligation ?

- Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés :

1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application du code de l'environnement (article L. 562-2).
3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R563-4 et D563-8-1 du code de l'environnement.

NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles configurés appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Où consulter les documents de référence ?

- Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
 - la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
 - la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
- L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
 1. un ou plusieurs extraits des documents permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte ;
 2. une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones et périmètres délimités par le plan prévention des risques naturels ou technologiques et dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5.
- Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
- L'arrêté est affiché dans les mairies de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
- Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
- Les arrêtés sont mis à jour :
 - lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
 - lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
- Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département.

Qui établit l'état des risques ?

- L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
- Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
- Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des colocataires.

Quelles informations doivent figurer ?

- L'état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention et auxquels le bien est exposé. Cet état est accompagné des extraits des documents de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.

Comment remplir l'état des risques ?

- Il suffit de reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale.

L'obligation d'information sur un dommage consécutif à une catastrophe naturelle ou technologique

- Dans le cas où la commune a fait l'objet d'un ou plusieurs arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique, et si le bien a fait l'objet d'une indemnisation particulière, il convient d'annexer au contrat une déclaration du ou des sinistres indemnisés et dont on a connaissance. Cette déclaration ne fait pas l'objet d'un imprimé particulier.

La conservation de l'état des risques

- Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

Pour en savoir plus, consultez www.prim.net

Ministère de l'écologie et du développement durable - 20, avenue de Ségur 75302 PARIS 07 SP- standard 01 42 19 20 21
www.ecologie.gouv.fr

Emmanuel ROGER

Agent général

1 boulevard Louis Giroux

BP 80227

35502 Vitré Cedex

Tel : 02 99 75 05 74

Fax : 02 99 74 76 99

emmanuel.roger@agents.allianz.fr

Orias: 08041380

ATTESTATION D'ASSURANCE

La Compagnie **ALLIANZ I.A.R.T** dont le siège social est situé, 87 rue de Richelieu, atteste que l'entreprise :

SARL DIAGABITAT

Résidence de la Poste

Rue Ernest BRU

24460 MARSAC SUR L'ISLE

est garantie par un contrat **Responsabilité Civile Professionnelle**, sous le **N°46323148** pour la période du **01/01/2012** au **30/12/2012**.

Ce contrat actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux dispositions particulières à savoir :

- **Diagnostic immobilier**

Les garanties ont pour objet de satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 212-4 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.

Sont notamment couverts les diagnostics techniques relatifs aux constats suivants :

risque d'exposition au plomb,
diagnostic technique amiante, repérage amiante avant vente,
présence de termites, états parasitaires,
états des installations intérieures d'électricité et de gaz,
risques naturels et technologiques,
diagnostics de performance énergétique,
diagnostics d'assainissements non collectifs,
normes de surface et d'habitabilité,
mesurage loi carrez,
millièmes,
prêts à taux zéro,
certificats de décence,
états de lieux,

Le présent document a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz au delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances..)

Etablie le 04/01/2012



Emmanuel ROGER
Agent général
1, Boulevard Louis Giroux
B.P. 80227 - 35502 Vitré Cedex
Tel : 02 99 75 05 74
Fax : 02 99 74 76 99
ORIAS : 08041380 oria.fr

Certificat N° C1533

Mademoiselle Jennifer VERSOS

certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Diagnostic amiante

certificat valide du 12/10/2010 au 11/10/2015

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Diagnostic de performance énergétique

certificat valide du 03/06/2010 au 02/06/2015

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Etat de l'installation intérieure d'électricité

certificat valide du 15/09/2010 au 14/09/2015

Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

fait à Castres, le 17/12/2010



**Christophe COUSSE
DIRECTEUR**

Certificat N° C1532

Monsieur Raphaël LAVENTURE

certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations intérieures de gaz

certificat valide du 03/12/2010 au 02/12/2015

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Etat relatif à la présence de termites métropole

certificat valide du 03/06/2010 au 02/06/2015

Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

fait à Castres, le 10/12/2010



**Christophe COUSSE
DIRECTEUR**