

## RAPPORT DE VISITE

### Contrôle de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif

N° dossier : ANC-2009-24412-001134

Visite effectuée le 07/06/2016

Technicien : FRAYSSE Jean-Baptiste  
Téléphone : 06 45 42 74 89

Date du dernier contrôle effectué : 22, 23, 24 avril 2009  
Nature du dernier contrôle : Contrôle de bonne exécution des travaux d'assainissement non collectif réalisé par le SPANC de l'ex Communauté de Communes du Salignacois.

#### A - PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE

Nom (ou raison sociale) : M. et Mme VLEMMINGS Paul  
Adresse : Le Pech De Diane  
24590 SAINT-GENIES  
Téléphone : 06 79 98 10 10

#### B - CARACTERISTIQUE DE L'HABITATION

Adresse : Le Pech De Diane  
24590 SAINT-GENIES  
Type de résidence : Résidence Principale  
Nombre de pièces principales : /  
Nombre de chambres : 4 chambres + 1 bureau + 1 salle de jeux  
Capacité d'accueil : 10 pers  
Nombre d'occupants : 1

#### C - INSTALLATION

##### Caractéristique du terrain :

Parcelle habitation : AM 426  
Superficie du terrain : 3625m<sup>2</sup>  
Superficie disponible : >200m<sup>2</sup>  
Pente du terrain : Pente Moyenne (entre 5 et 10%)  
Nature du sol : Argilo-calcaire  
Terrain perméable : Moyenne

---

#### Communauté de Communes du pays de Fénelon

Place de la Mairie - Pôle de Services Publics 24590 SALIGNAC-EYVIGUES  
Téléphone : 05 53 30 43 57 ~ spanc@paysdefenelon.fr

**Informations sur l'installation d'assainissement :**

Date de mise en place : 04/2009

**Information sur la collecte des eaux usées :**

Destination des eaux pluviales : Infiltration

Collecte des eaux vannes et des eaux ménagères : Séparée

Observations :

Les eaux pluviales sont collectées ensemble et sont acheminées vers un puisard d'infiltration.

**Information sur le prétraitement :**

Nature des eaux prétraitées : Eaux vannes et eaux ménagères

- Fosse toutes eaux : béton ; 5 m<sup>3</sup> ; Pour les eaux vannes (WC) et ménagères

- Préfiltre : intégré à la fosse

- Bac à graisse : béton ; 2 x 0.2 m<sup>3</sup> ; Pour les eaux ménagères uniquement

Ventilation en amont de la fosse : Oui

Bon fonctionnement de la ventilation primaire : Oui

Ventilation en aval de la fosse : Oui

Bon fonctionnement de la ventilation secondaire : Oui

Présence d'un extracteur de ventilation : Ventilation statique

Sortie d'air de la ventilation au-dessus des locaux d'habitation : Oui

Observations :

Les eaux ménagères de l'habitation sont collectées vers deux bacs à graisse.

L'un récupère la cuisine et une salle de bain, l'autre une salle de bain et la buanderie.

Les eaux vannes (WC) et ménagères de l'habitation sont collectées vers une fosse toutes eaux.

Le préfiltre décolloïdeur intégré à la fosse toutes eaux est à pouzzolane.

## Communauté de Communes du pays de Fénelon

Service Public d'Assainissement Non Collectif

### **Information sur le traitement :**

Type de dispositif de traitement : Tranchées d'épandage à faible profondeur

La filière est positionnée au moins à :

- 5 m de l'habitation : Oui
- 3 m de toute végétation : Oui
- 35 m d'un captage d'eau potable : Oui
- 3 m des limites de parcelles : Oui

Départ des tuyaux de raccordement horizontal sur 50 cm : Non

Tranchées d'infiltrations perpendiculaires au terrain : Non

Terrasse d'infiltration aménagée sur terrain de pente forte (>10%) : Non

Pente des tuyaux d'épandage comprise entre 0.5% et 1% : Non

Tranchées pour tuyaux d'évacuation de pente <0.5% : Non

Observations :

Les eaux vannes (WC) et ménagères prétraitées sont acheminées vers 60ml de tranchées d'épandage avec regards de répartition en amont et bouclage en aval.

Les tranchées d'épandage sont découpées en 4 x 13ml et 1 x 8ml.

### **Information sur l'évacuation :**

Type d'exutoire : Infiltration sur le terrain

Rejet d'effluent dans le sous-sol

Type d'effluent rejeté : Traité

Risque de pollution avec le dispositif en fonction : Non

Observations :

Les eaux vannes (WC) et ménagères traitées sont infiltrées en souterrain par le biais des tranchées d'épandage.

Regards : 2 bouchons de dégorgement, un regard de répartition et un regard de bouclage.

### **Information sur la vidange :**

Date de la dernière vidange : Jamais réalisée depuis la mise en service

Volume vidangé : 5 m<sup>3</sup>

Effectuée par : SANS INFORMATION

Bacs à graisse nettoyés par Mr VLEMMINGS en 2016.

---

### **Communauté de Communes du pays de Fénelon**

Place de la Mairie - Pôle de Services Publics 24590 SALIGNAC-EYVIGUES

Téléphone : 05 53 30 43 57 ~ spanc@paysdefenelon.fr

*Archignac, Borrèze, Calviac, Carlux, Carsac-Aillac, Cazoules, Jayac, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac et Millac, Prats de Carlux, St Crépin et Carluçet, St Julien de Lampon, St Geniès, Ste Mondane, Salignac-Eyvigues, Simeyrois, Veyrignac*

**Communauté de Communes du pays de Fénelon**  
**Service Public d'Assainissement Non Collectif**

**Liste des points contrôlés :**

CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRES	OUI	NON	NV
- Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits destiné à l'alimentation en eau potable.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Contact direct possible avec les eaux usées non traitées.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ruissellement d'eaux non traitées vers des terrains voisins.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Eaux usées produites non collectées.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans la zone de lutte contre les moustiques.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nuisances olfactives récurrentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Fermeture des ouvrages non sécurisée (défaut de résistance structurelle ou absence de dispositif de sécurisation).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément constitutif de la filière d'assainissement.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement des eaux ménagères.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Evacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Observations : Les eaux pluviales sont acheminées vers un puisard d'infiltration situé sur la même parcelle que l'habitation.</i>			
- Conditions d'emploi du dispositif non respectées.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les dispositifs.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Élément de la filière ne remplissant pas du tout sa mission.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cas des filières électromécaniques : dispositif électrique associé défectueux.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Observations : Pas de filière électromécanique.</i>			
- Cas des filières électromécaniques : micro bullage non homogène (présence de grosses bulles d'air ou absence d'aération).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cas des filières électromécaniques : recirculation des boues (si visible).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cas des cultures libres (et SBR) : présence de bulles de gaz dans le clarificateur.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cas des toilettes sèches : règles d'épandage non respectées.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cas des filières électromécaniques : signe d'usure des éléments.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Accessibilité et dégagement des tés ou regards contraignants.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Etat des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise ventilation des ouvrages).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, déformation).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Entretien régulier des dispositifs et curage des canalisations non réalisés (sur la base des documents fournis).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Niveau de boues anormal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Nettoyage des bacs dégraisseurs et des préfiltres à réaliser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Accumulation anormale de graisses et de flottants.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Cas des filières plantées : Faucardage des roseaux non réalisé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Communauté de Communes du pays de Fénelon**

Place de la Mairie - Pôle de Services Publics 24590 SALIGNAC-EYVIGUES  
Téléphone : 05 53 30 43 57 ~ spanc@paysdefenelon.fr

*Archignac, Borrèze, Calviac, Carlux, Carsac-Aillac, Cazoules, Jayac, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac et Millac,  
Prats de Carlux, St Crépin et Carlucet, St Julien de Lampon, St Geniès, Ste Mondane, Salignac-Eyvigues, Simeyrols,  
Veyrignac*

**Communauté de Communes du pays de Fénelon**  
**Service Public d'Assainissement Non Collectif**

PRÉTRAITEMENT	OUI	NON	NV
- L'ouvrage est-il accessible?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Le tampon est-il accessible?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Le prétraitement est-il accessible?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Y a-t-il une dégradation constatée? si oui, préciser.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Présence d'odeur?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- L'écoulement des eaux au sein de l'ouvrage se fait-il correctement?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Les équipements électromécaniques sont-ils en état de marche?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Observations : Pas de filière électromécanique.</i>			
<b>Fosse</b>			
- La hauteur de boues est-elle supérieure à la hauteur utile de la fosse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ventilation</b>			
- La ventilation fonctionne-t-elle correctement? Si non, préciser.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Préfiltre</b>			
- Le tampon du préfiltre est-il accessible?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dégradations constatées? Si oui, préciser.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Présence du matériau de remplissage adapté?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Observations : Préfiltre décolloïdeur intégré à pouzzolane.</i>			
- Colmatage?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- L'écoulement des eaux au sein de préfiltre se fait-il correctement?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Présence d'odeur?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TRAITEMENT</b>			
- Présence d'eau stagnante sur le regard?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dysfonctionnements observés? Préciser.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EVACUATION</b>			
<b>Poste(s) de relevage</b>			
- Dysfonctionnements constatés? Préciser.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dégradations constatés? Préciser.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Impacts</b>			
- La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité publique? Si oui, lesquels et pourquoi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- La filière présente-t-elle un impact négatif sur l'environnement? Si oui, lesquels et pourquoi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Dispositif de traitement des eaux usées</b>			
<b>Rejet en milieu superficiel</b>			
- Etat de l'exécutoire et résultat des analyses effectuées.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rejet par puits d'infiltration</b>			
- Le tampon est-il accessible?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dégradations constatées? Préciser.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Colmatage des granulats?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Présence d'odeurs?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Communauté de Communes du pays de Fénelon**

Place de la Mairie - Pôle de Services Publics 24590 SALIGNAC-EYVIGUES  
Téléphone : 05 53 30 43 57 ~ spanc@paysdefenelon.fr

*Archignac, Borrèze, Calviac, Carlux, Carsac-Aillac, Cazoules, Jayac, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac et Millac,  
Prats de Carlux, St Crépin et Carluçet, St Julien de Lampon, St Geniès, Ste Mondane, Salignac-Eyvignes, Simeyrols,  
Veyrignac*

Communauté de Communes du pays de Fénelon  
Service Public d'Assainissement Non Collectif

**D - AVIS DU SPANC**

Problèmes constatés sur l'installation :  
Aucun défaut

Conclusion :  
Aucun défaut constaté sur l'installation.

Précisions :  
Bon état de fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif.  
Ouvrages à entretenir régulièrement (vidange de fosse toutes eaux).


Avis :  
Avis favorable

Observations :  
Un certificat de conformité a été délivré en date du 29/04/2009 par le SPANC de l'ex  
Communauté de Communes du Salignacois suite au contrôle de bonne exécution des travaux  
d'assainissement non collectif.

Date estimée du prochain contrôle : /

Fait à Carlux, le 10 juin 2016  
Le maire de SAINT-GENIES

Le Technicien ANC,  
Jean-Baptiste FRAYSSE

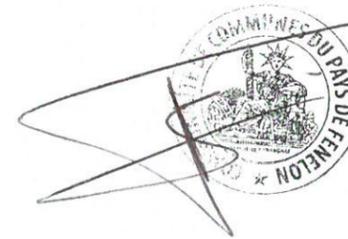

---

**Communauté de Communes du pays de Fénelon**

Place de la Mairie - Pôle de Services Publics 24590 SALIGNAC-EYVIGUES  
Téléphone : 05 53 30 43 57 ~ spanc@paysdefenelon.fr

*Archignac, Borrèze, Calviac, Carlux, Carsac-Aillac, Cazoules, Jayac, Nadaillac, Orliaguet, Paulin, Peyrillac et Millac,  
Prats de Carlux, St Crépin et Carluçet, St Julien de Lampon, St Geniès, Ste Mondane, Salignac-Eyvignes, Simeyrols,  
Veyrignac*


Schématisation du dispositif  
d'assainissement non collectif

Tranchées d'épandage  
4x13ml + 1x8ml  
avec regards de  
répartition et de suchage

Forage toutes eaux, 5000 l,  
pour les EV+EV

limites de propriété

- EV: Eaux Stérégées
- EV: Eaux Vannes (WC)
- EP: Eaux Pluviales

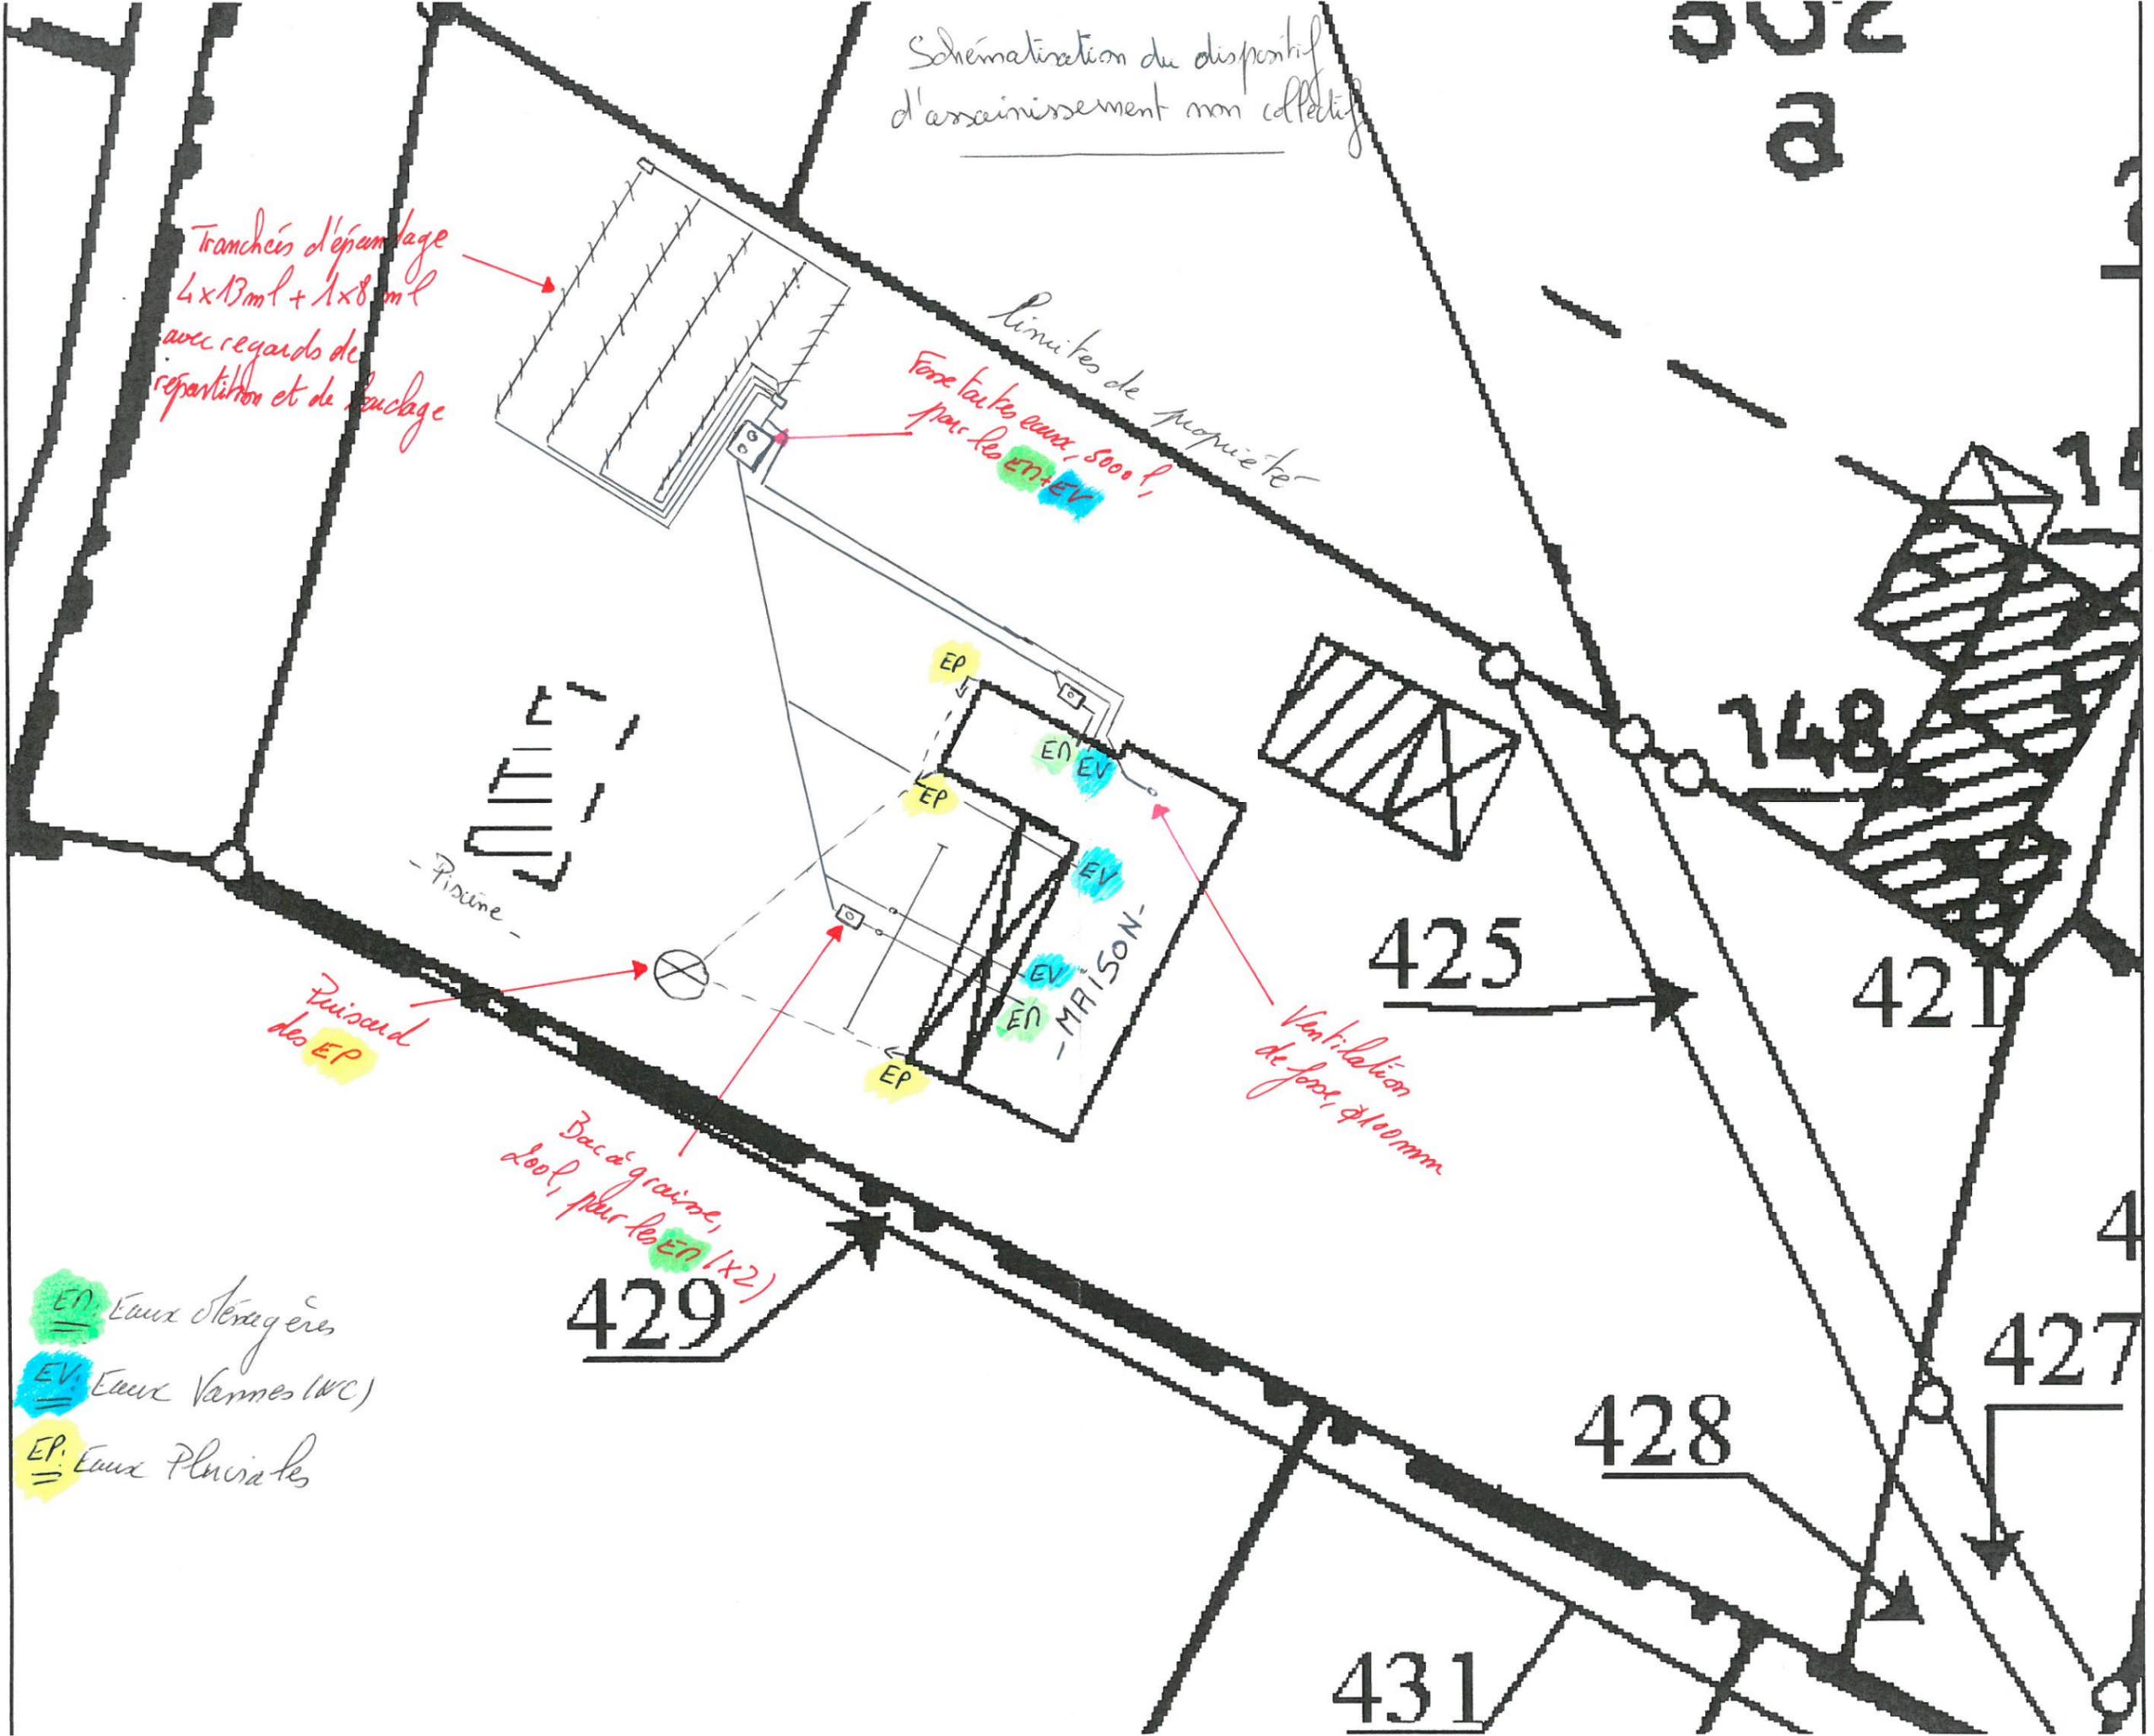

- Piscine -

Duisard  
des EP

Bac à graines,  
200l, pour les EP (x2)

Ventilation  
de fosse, Ø100mm

429

425

421

428

427

431

RUE

