

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

En application de l'article 18 de l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005

Réf dossier n° MS27122101



Type de bien : **Maison individuelle**

Adresse du bien :

LAUDINIE

24420 SORGES

Donneur d'ordre

Mr ou Mme REYSZ BERNADETTE ET BERNARD
LAUDINIE

24420 SORGES

Propriétaire

Mr ou Mme REYSZ BERNADETTE ET
BERNARD
LAUDINIE

24420 SORGES

Date de mission

27/12/2021

Opérateur

Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL

SARL SEGUIER

2 RUE GAMBETTA - 24000 PERIGUEUX Tel. - 05 53 05 83 18 ; Fax - 05 53 03 45 15
Email - contact@groupeexpertimmo.com ; N° Siret : 525 033 916

Sommaire

RAPPORT DE SYNTHÈSE	3
CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)	4
DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE	4
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	4
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	4
METHODES D'INVESTIGATION	5
APPRECIATION SUR L'ETAT GENERAL DU BIEN OBJET DE LA MISSION	6
RELEVÉ DES MESURES	8
SYNTHÈSE DU RELEVÉ DES MESURES	20
NOTICE D'INFORMATION GÉNÉRALE	21
ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION	22
RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	24
DESIGNATION DE L'IMMEUBLE	24
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	24
CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION	25
PROCEDURES DE PRELEVEMENT	26
FICHE DE REPERAGE	27
ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL	32
ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES	36
DESIGNATION DE L'IMMEUBLE	36
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	36
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	36
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET DES PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS	37
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION	42
IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION	42
MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES	43
CONSTATATIONS DIVERSES	44
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE	45
DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES	45
IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE	45
IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR	45
CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES	46
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	46
EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS	50
ANOMALIES IDENTIFIEES	50
ANNEXES	53
ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION	53
ATTESTATION SUR L'HONNEUR	54
ATTESTATION D'ASSURANCE	55

RAPPORT DE SYNTHESE

Les présentes conclusions sont indiquées à titre d'information. Seuls les rapports réglementaires complets annexes comprises pourront être annexés à l'acte authentique.

Date d'intervention : **27/12/2021**

Opérateur : **Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL**

Localisation de l'immeuble		Propriétaire
Type : Maison individuelle	Etage : na	Civilité : Mr ou Mme
Adresse : LAUDINIE	N° lot(s) : na	Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD
	Lots divers : na	Adresse : LAUDINIE
Code postal : 24420	Section cadastrale : na	
Ville : SORGES	N° parcelle(s) : na	Code postal : 24420
	N° Cave : na	Ville : SORGES

* na=non affecté

CONSTAT DE PRESENCE D'AMIANTE

(Article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique; Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 ; norme NF X 46-020)

Conclusion :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

(Article L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du Code de la Santé Publique ; norme NF X 46-030)

Conclusion :

Le constat de risque d'exposition au plomb a révélé la présence de revêtements non dégradés contenant du plomb.

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

(Selon l'arrêté du 7 mars 2012 - Norme NF P 03-201)

Conclusion :

Absence d'indice de présence de termites.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Etiquette : Cf rapport

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Cf rapport

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

(Fascicule de documentation NF C 16-600)

Présence d'anomalie(s).

Le présent document ne constitue qu'une note de synthèse provisoire. Elle ne pourra en aucun cas se substituer aux rapports réglementaires complets annexes comprises et ne peut être produite qu'à titre indicatif. Elle ne pourra être valablement annexée à l'acte authentique de vente du bien concerné.

Signature opérateur :


CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) AVANT VENTE

Article L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du Code de la Santé Publique; CREP réalisé en application de l'article L. 1334-6 du même code; arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, norme NF X 46-030.

Réf dossier n° MS27122101

A – Désignation de l'immeuble		
LOCALISATION DE L'IMMEUBLE	PROPRIETAIRE	OCCUPATION
Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES Type de bien : Maison individuelle Année de construction : Antérieure à 1949	Qualité : Mr ou Mme Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES	L'occupant est: Présence d'enfants : NON

B – Désignation du donneur d'ordre	
IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE	MISSION
Qualité : Mr ou Mme Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES	Date de mission : 27/12/2021 Date d'émission du rapport : 27/12/2021 Documents remis : Aucun document technique fourni Accompagnateur : Mr ou Mme REYSZ BERNADETTE ET BERNARD

C – Désignation de l'opérateur de diagnostic	
IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL SEGUIER Nom : Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL Adresse : 2 RUE GAMBETTA Code postal : 24000 Ville : PERIGUEUX N° de siret : 525 033 916 Signature : 	Certificat de compétence délivrée par : ICERT Adresse : PARC EDONIA - BATIMENT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 ST GREGOIRE Le : 21/11/2017 N° certification : CPDI4624 Cie d'assurance : AXA FRANCE IARD N° de police d'assurance : 6930372704 Date de validité : 31/12/2021 Référence réglementaire spécifique utilisée : Norme NF X 46-030

APPAREIL A FLUORESCENCE X UTILISÉ	
Modèle : LPA-1	N° de série de l'appareil : J3-671
Date de chargement de la source : 30/12/2017	Nature du radionucléide : Cobalt 57
Activité à cette date : 444 Mbq	

Conclusion :

Le constat de risque d'exposition au plomb a révélé la présence de revêtements non dégradés contenant du plomb.

284 unités de diagnostic	30,28% non classées	65,49% de classe 0	0,00% de classe 1	4,23% de classe 2	0,00% de classe 3
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Nombre total de pages du rapport : 20

SOMMAIRE

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE	4
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	4
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	4
METHODES D'INVESTIGATION.....	5
APPRECIATION SUR L'ETAT GENERAL DU BIEN OBJET DE LA MISSION	6
RELEVÉ DES MESURES.....	8
SYNTHÈSE DU RELEVÉ DES MESURES	20
NOTICE D'INFORMATION GÉNÉRALE.....	21
ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION	22

D – METHODES D'INVESTIGATION

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Le présent constat est réalisé en application de l'article L. 1334-6, et porte uniquement sur les revêtements privatifs du logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...). Lorsque le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (y compris par exemple, la partie extérieure des portes palières).

Les mesures effectuées sur les unités de diagnostics sont réalisées à l'aide d'un analyseur portable permettant de détecter le plomb éventuellement présent dans les différents revêtements. Conformément à la réglementation en vigueur, l'utilisateur de cet appareil a obtenu une autorisation de détention régulière délivrée par la DGSNR (Direction Générale de la Sécurité Nucléaire et de la Radioprotection). Le présent constat ne comprend pas la mise en oeuvre de méthodes destructives, ni la dépose d'éléments de la construction ou d'habillage ou le déplacement de mobilier. Un prélèvement du revêtement pour analyse chimique est effectué lorsque la mesure est impossible (éléments difficiles d'accès pour l'appareil, surfaces insuffisamment planes ou forte rugosité) ou non concluante au regard de la précision de l'appareil ou éventuellement lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2mg/cm².

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par l'opérateur conformément à la norme NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Analyseur utilisé

APPAREIL A FLUORESCENCE X			
Nom du fabricant de l'appareil	PROTEC		
Autorisation ASN (DGSNR)	N° : T240246	Date d'autorisation : 04/11/2020	
	Date de fin de validité de l'autorisation : 03/11/2025		
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	JEAN PHILIPPE MESTRE		
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	JEAN PHILIPPE MESTRE		
Fabricant de l'étalon	Cobalt 57	n° NIST de l'étalon	
Concentration	mg/cm ²	Incertitude	mg/cm ²
Vérification de la justesse de l'appareil en début du CREP	Date : 27/12/2021	n° de la mesure	0
		concentration	1 mg/cm ²
Vérification de la justesse de l'appareil en fin du CREP	Date : 27/12/2021	n° de la mesure	458
		concentration	1 mg/cm ²
Vérification de la justesse de l'appareil si une remise sous tension a lieu	Date : Sans objet	n° de la mesure	
		concentration	mg/cm ²


Laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	LABORATOIRE PROTEC
Nom du contact	Sans objet
Coordonnées	10 RUE DE LA PRAIRIE BAT 6 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Référence du rapport d'essai	Sans objet
Date d'envoi des prélèvements	Sans objet
Date de réception des résultats	Sans objet

E – Appréciation sur l'état général du bien objet de la mission

RISQUES DE SATURNISME INFANTILE	
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	NON
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	NON
SITUATIONS DE DEGRADATION DU BATI	
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	NON
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	NON
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité	NON

SCHEMA TYPE DE LA PIECE

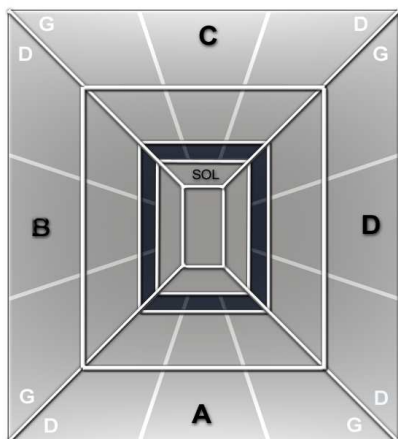

Mur A : Mur d'accès au local
Mur B : Mur gauche
Mur C : Mur du fond
Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

La zone plafond est indiquée en clair sur le croquis de situation.

Abréviations :

Cla : classement

NV : Non visible

ND : Non dégradé

EU : Etat d'usage

DE : Dégradé

int=intérieur ext=extérieur D=droit G=gauche Fen=fenêtre M=milieu P=porte

1 Fenêtre1 : fenêtre la plus à gauche sur le pan de mur mentionné.

1 Fenêtre2 : 2^e mesure sur la fenêtre la plus à gauche

1 Porte1 : idem

non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible

état d'usage : c'est-à-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles

dégradé : c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérisation, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

F – Relevé des mesures

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
Calibrage début										
0						POS	1			

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC SEJOUR CUISINE										
1	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
2	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
3	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
4	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
5	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
6	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
7		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
8		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
x		Mur B								Pierre
x		Mur D								Pierre
x		Fenêtre								Bois
x		Huisserie								Bois
x		Porte								Bois
Nombre total d'UD			9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3			0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC DÉGAGEMENT 1										
9	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
10	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
11	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
12	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
13	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
14	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
15	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
16	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
17	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
18	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
19	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
20	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
21		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
22		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
23	B	huisserie1 porte	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
24	B	huisserie2 porte	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
25	B	porte1	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,6		0	
26	B	porte2	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,6		0	
27	C	huisserie1 porte	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
28	C	huisserie2 porte	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
29	C	porte1	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,8		0	
30	C	porte2	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,6		0	
31	D	huisserie1 porte	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
32	D	huisserie2 porte	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
33	D	porte1	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,8		0	
34	D	porte2	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,6		0	
35	B	huisserie1 porte	Bois	Peinture		POS	3,5	EU	2	
36	B	huisserie2 porte	Bois	Peinture		POS	3,5	EU	2	
37	B	porte1	Bois	Peinture	Centre	POS	3,5	EU	2	
38	B	porte2	Bois	Peinture	Centre	POS	3,5	EU	2	

57	D	huisserie1 porte	Bois	Peinture		POS	4,9	EU	2	
58	D	huisserie2 porte	Bois	Peinture		POS	4,9	EU	2	
59	D	porte1	Bois	Peinture	Centre	POS	4,9	EU	2	
60	D	porte2	Bois	Peinture	Centre	POS	4,9	EU	2	
Nombre total d'UD			12	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC W.C 1										
39	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
40	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
41	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
42	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
43	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
44	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
45	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
46	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
47	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
48	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
49	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
50	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
51		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
52		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,7		0	
53	A	huisserie1 porte	Bois	Peinture		POS	4,51	EU	2	
54	A	huisserie2 porte	Bois	Peinture		POS	4,51	EU	2	
55	A	porte1	Bois	Peinture	Centre	POS	4,51	EU	2	
56	A	porte2	Bois	Peinture	Centre	POS	4,51	EU	2	
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD			9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC SALON										
x		Mur A								pierre
x		Mur B								pierre
x		Mur C								pierre
x		Mur D								pierre
x		Mur E								pierre
x		Mur F								pierre
x		Plafond								bois
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD			10	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC ESCALIER VERS 1ER 1										
61		mur bas1	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,7		0	
62		mur bas2	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,6		0	
63		marche1	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
64		marche2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
65		limon1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
66		limon2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
67		plinthe1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
68		plinthe2	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
69		mur haut1	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,6		0	
70		mur haut2	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,7		0	
71		contre marche1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
72		contre	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	

		marche2								
73		crémailière1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
74		crémailière2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
75		main courante1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
76		main courante2	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
77		balustre1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
78		balustre2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
Nombre total d'UD			8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC PIECE										
79	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
80	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
81	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
82	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
83	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
84	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
85	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
86	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
87	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
88	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
89	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
90	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
91		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
92		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,7		0	
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD			9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC ESCALIER VERS 1ER 2										
x		Mur A								pierre
x		Mur B								pierre
x		Mur C								pierre
x		Mur D								pierre
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD			6	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC BUREAU										
93		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
94		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
x		Mur A								pierre
x		Mur B								pierre
x		Mur C								pierre
x		Mur D								pierre
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD			8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC REMISE										
95	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
96	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
97	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	

98	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
99	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
100	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
101	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
102	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
103	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
104	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
105	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
106	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
107		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
108		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD		8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC SALLE DE BAINS										
109	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
110	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
111	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
112		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
113		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
x		Mur A								Pierre
x		Mur D								Pierre
x		Mur B								Pierre
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD		7	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC RÉSERVE										
114	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
115	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
116	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
117	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
118	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
119	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
120	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
121	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
122	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
123	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
124	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
125		plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
126		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
127		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,7		0	
128	A	huisserie1 porte	Bois	Peinture		POS	6,32	EU	2	
129	A	huisserie2 porte	Bois	Peinture		POS	6,32	EU	2	
130	A	porte1	Bois	Peinture	Centre	POS	6,32	EU	2	
131	A	porte2	Bois	Peinture	Centre	POS	6,32	EU	2	
Nombre total d'UD		8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE CHAMBRE 1										
132	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
133	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
134	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
135	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
136	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
137	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
138	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
139	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	

140	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
141	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
142	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
143	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
144		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
145		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
x		Porte								isoplane
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD			8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3			0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE DRESSING										
146	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
147	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
148	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
149	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
150	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
151	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
152	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
153	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
154	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
155	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
156	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
157	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
158		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,5		0	
159		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
x		Porte								isoplane
Nombre total d'UD			7	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3			0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE SALLE D'EAU/WC 1										
160	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
161	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
162	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
163	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
164	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
165	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
166	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
167	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
168	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
169	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
170	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
171	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
172		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,5		0	
173		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
x		Porte								isoplane
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD			8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3			0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE DÉGAGEMENT 2										
174	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
175	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
176	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
177	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
178	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
179	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
180	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
181	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
182	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
183	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
184	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	

185	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
186		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
187		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
202	B	huisserie1 porte	Bois	Peinture		POS	3,3	EU	2	
203	B	huisserie2 porte	Bois	Peinture		POS	3,3	EU	2	
204	B	porte1	Bois	Peinture	Centre	POS	3,3	EU	2	
205	B	porte2	Bois	Peinture	Centre	POS	3,3	EU	2	
x		Porte								isoplane
Nombre total d'UD			9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE SALLE D'EAU										
188	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
189	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
190	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
191	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
192	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
193	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
194	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
195	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
196	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
197	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
198	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
199	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
200		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
201		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
x		Porte								isoplane
Nombre total d'UD			7	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE ESCALIER VERS 2E 1										
206		mur bas1	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,8		0	
207		mur bas2	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,8		0	
208		marche1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
209		marche2	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
210		limon1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
211		limon2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
212		plinthe1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
213		plinthe2	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
214		mur haut1	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,6		0	
215		mur haut2	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,6		0	
216		contre marche1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
217		contre marche2	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
218		crémaillère1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
219		crémaillère2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
220		main courante1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
221		main courante2	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
222		balustre1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
223		balustre2	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
Nombre total d'UD			8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE W.C 2										
224	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
225	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
226	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	

227	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
228	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
229	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
230	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
231	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
232	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
233	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
234	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
235	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
236		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,5		0	
237		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,3		0	
238	A	huisserie1 porte	Bois	Peinture		POS	2,35	EU	2	
239	A	huisserie2 porte	Bois	Peinture		POS	2,35	EU	2	
240	A	porte1	Bois	Peinture	Centre	POS	2,35	EU	2	
241	A	porte2	Bois	Peinture	Centre	POS	2,35	EU	2	
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD		9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE MEZZANINE										
242	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
243	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
244	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
245	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
246	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
247	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
248	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
249	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
250	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
251	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
252	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
253	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
254	E	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
255	E	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
256	E	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
257	F	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
258	F	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
259	F	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
260		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
261		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD		11	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE CHAMBRE 2										
262	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
263	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
264	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
265	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
266	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
267	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
268	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
269	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
270	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
271	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
272	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
273	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
274		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
275		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,1		0	
x		Fenêtre								bois

x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD		9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE CHAMBRE 3										
276	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
277	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
278	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
279	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
280	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
281	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
282	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
283	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
284	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
285	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
286	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
287	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
288		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
289		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD		9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE CHAMBRE 4										
290	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
291	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
292	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
293	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
294	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
295	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
296	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
297	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
298	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
299	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
300	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
301	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
302		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
303		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD		9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE CHAMBRE 5										
360	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
361	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
362	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
363	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
364	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
365	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
366		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
367		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,7		0	
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
x		Mur A								Pierre
x		Mur B								Pierre
Nombre total d'UD		9	Nbre d'unités de		0	Pourcentage de classe 3		0%		

classe 3										
N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE ESCALIER VERS 2E 2										
368		mur bas1	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,6		0	
369		mur bas2	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,6		0	
370		marche1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
371		marche2	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
372		limon1	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
373		limon2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
374		plinthe1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
375		plinthe2	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
376		mur haut1	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,7		0	
377		mur haut2	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,7		0	
378		contre marche1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
379		contre marche2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
380		crémaillère1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
381		crémaillère2	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
382		main courante1	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
383		main courante2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
384		balustre1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
385		balustre2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
Nombre total d'UD			8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE CHAMBRE 6										
386	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
387	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
388	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
389	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
390	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
391	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
x		Mur A								pierre
x		Mur D								pierre
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
x		Plafond								bois
Nombre total d'UD			9	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉTAGE ESCALIER VERS 2E 3										
392		mur bas1	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,8		0	
393		mur bas2	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,8		0	
394		marche1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
395		marche2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
396		limon1	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
397		limon2	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
398		mur haut1	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,6		0	
399		mur haut2	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,7		0	
400		contre marche1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
401		contre marche2	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
402		crémaillère1	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
403		crémaillère2	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
404		main courante1	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
405		main	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	

		courante2								
406		balustre1	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
407		balustre2	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
Nombre total d'UD		7	Nbre d'unités de classe 3			0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTAGE CHAMBRE 7										
408	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
409	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
410	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
411	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
412	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
413	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
414	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
415	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
416	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
417		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
418		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
Nombre total d'UD		8	Nbre d'unités de classe 3			0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTAGE SALLE D'EAU/WC 2										
419	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
420	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
421	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
422	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
423	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
424	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
425	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
426	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
427	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
428	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
429	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
430	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
431		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,5		0	
432		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD		9	Nbre d'unités de classe 3			0	Pourcentage de classe 3		0%	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTAGE CHAMBRE 8										
433	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
434	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
435	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
436	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
437	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
438	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
439	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
440	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
441	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
442		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,5		0	
443		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
x		Mur C								pierre
x		Mur D								pierre
x		Fenêtre								bois
x		Huisserie								bois
x		Porte								bois

Nombre total d'UD	10	Nbre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%
-------------------	----	---------------------------	---	-------------------------	----

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTAGE SALLE D'EAU/WC 3										
444	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
445	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
446	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
447	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
448	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
449	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
450	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
451	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
452	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
453	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
454	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
455	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
456		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
457		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
Nombre total d'UD	6	Nbre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%					

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTAGE DÉGAGEMENT 3										
304	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
305	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
306	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
307	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
308	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
309	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
310	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
311	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
312	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
313	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
314	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
315	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
316		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,5		0	
317		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,1		0	
x		Porte								isoplane
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD	8	Nbre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%					

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTAGE CHAMBRE 9										
318	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
319	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
320	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
321	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
322	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
323	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
324	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
325	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
326	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
327	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
328	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
329	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
330		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
331		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
x		Porte								isoplane
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD	8	Nbre d'unités de classe 3	0	Pourcentage de classe 3	0%					

N°	Zone	Unité de	Substrat	Revêt.	Localisa	Rés	Mesure	Nature	Classe	observat°
----	------	----------	----------	--------	----------	-----	--------	--------	--------	-----------

Mes		diagnostic		apparent	mesure		mg/cm ²	dégradat°		
2E ÉTAGE SALLE D'EAU/WC 4										
332	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
333	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,6		0	
334	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
335	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
336	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
337	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
338	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
339	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
340	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
341	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,8		0	
342	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
343	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
344		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,6		0	
345		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
x		Porte								isoplane
x		Fenêtre								bois
Nombre total d'UD			8	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3			0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm ²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTAGE CHAMBRE 10										
346	A	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,7		0	
347	A	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
348	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,7		0	
349	B	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
350	B	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
351	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
352	C	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
353	C	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,7		0	
354	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,8		0	
355	D	mur haut	Plâtre	Papier peint	>1m.	NEG	0,6		0	
356	D	mur bas	Plâtre	Papier peint	<1m.	NEG	0,8		0	
357	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,6		0	
358		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
359		plafond	Plâtre	Peinture		NEG	0,7		0	
Nombre total d'UD			6	Nbre d'unités de classe 3		0	Pourcentage de classe 3			0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm ²	Nature dégradat°	Classe	observat°
Calibrage fin										
458						POS	1			

Les n° de mesures commençant par la lettre P correspondent à des prélèvements.
Leur concentration est exprimée en mg/g, le seuil positif est de 1.5 mg/g

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE SUR LA PRESENCE EVENTUELLE DE PLOMB DANS LES PARTIES COMMUNES

En sus du présent rapport, afin que le propriétaire vendeur soit exonéré de la garantie de vices cachés que pourrait constituer la présence de revêtements contenant du plomb à une concentration > 1mg/cm² dans les parties communes, il doit impérativement fournir à l'acquéreur un « Constat des Risques d'Exposition au Plomb » (CREP) portant sur les parties communes. Lorsque le bien ne fait pas partie d'un ensemble immobilier comprenant des parties communes, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette remarque.

Durée de validité

Si le présent constat révèle la présence de revêtements contenant du plomb avec une concentration supérieure à 1mg/cm², il doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de toute promesse unilatérale de vente ou d'achat ou de contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble et moins de six ans à la date de signature de tout nouveau contrat de location. Passé ce délai, le constat devra être actualisé.

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur.

Tous les locaux ont été visités :

OUI NON

Liste des locaux visités : Séjour Cuisine, Dégagement 1, W.C 1, Salon, Escalier vers 1er 1, Piece, Escalier vers 1er 2, Bureau, Remise, Salle de bains, Réserve, Chambre 1, Dressing, Salle d'eau/WC 1, Dégagement 2, Salle d'eau, Escalier vers 2e 1, W.C 2, Mezzanine, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Escalier vers 2e 2, Chambre 6, Escalier vers 2e 3, Chambre 7, Salle d'eau/WC 2, Chambre 8, Salle d'eau/WC 3, Dégagement 3, Chambre 9, Salle d'eau/WC 4, Chambre 10

Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités

Local ou partie de l'immeuble bâti	Motif
Néant	Néant

G – SYNTHÈSE DU RELEVÉ DES MESURES

Nombre total d'unités de diagnostic : 284

Pourcentage respectif des unités de diagnostic de classe 0, 1, 2 et 3 par rapport au nombre total d'unités de diagnostic :

Concentration en plomb	Type de dégradation	Classement	% des unités de diagnostic
< 1mg/cm ² (ou < 1,5 mg/g)		0	65%
≥ 1mg/cm ² (ou ≥ 1,5 mg/g)	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1	0%
	Etat d'usage (EU)	2	4%
	Dégradé (DE)	3	0%

Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	284	86	186	0	12	0
%	100,00 %	30,28 %	65,49 %	0,00 %	4,23 %	0,00 %

Recommandations au propriétaire

Il est rappelé au propriétaire du bien l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les peintures au plomb afin d'éviter leur dégradation future. Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

NOTICE D'INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES RISQUES LIÉS A LA PRÉSENCE DE REVÊTEMENTS CONTENANT DU PLOMB

(conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 août 2011)

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**

la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- A. Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- B. Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- C. Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- D. Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- E. Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- F. Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- G. Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

DATE DU RAPPORT : **27/12/2021**

OPERATEUR : **Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL**


CACHET




SIGNATURE

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ICERT (PARC EDONIA - BATIMENT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 ST GREGOIRE)**.


ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION

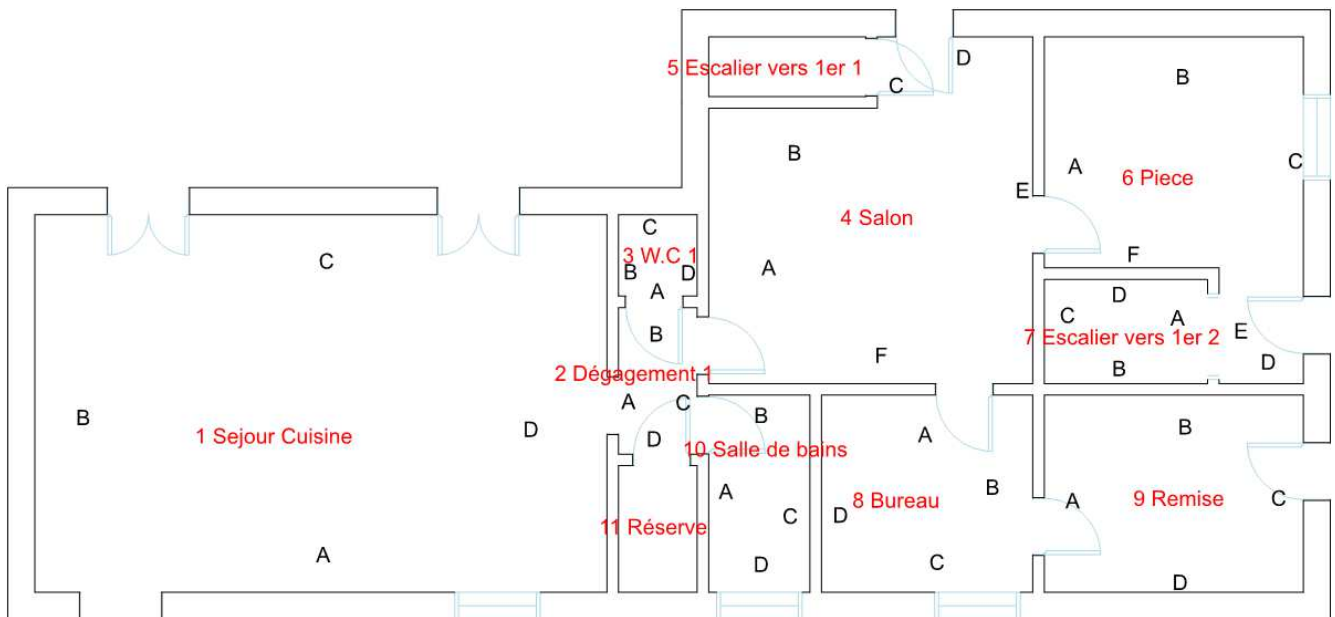

Rdc

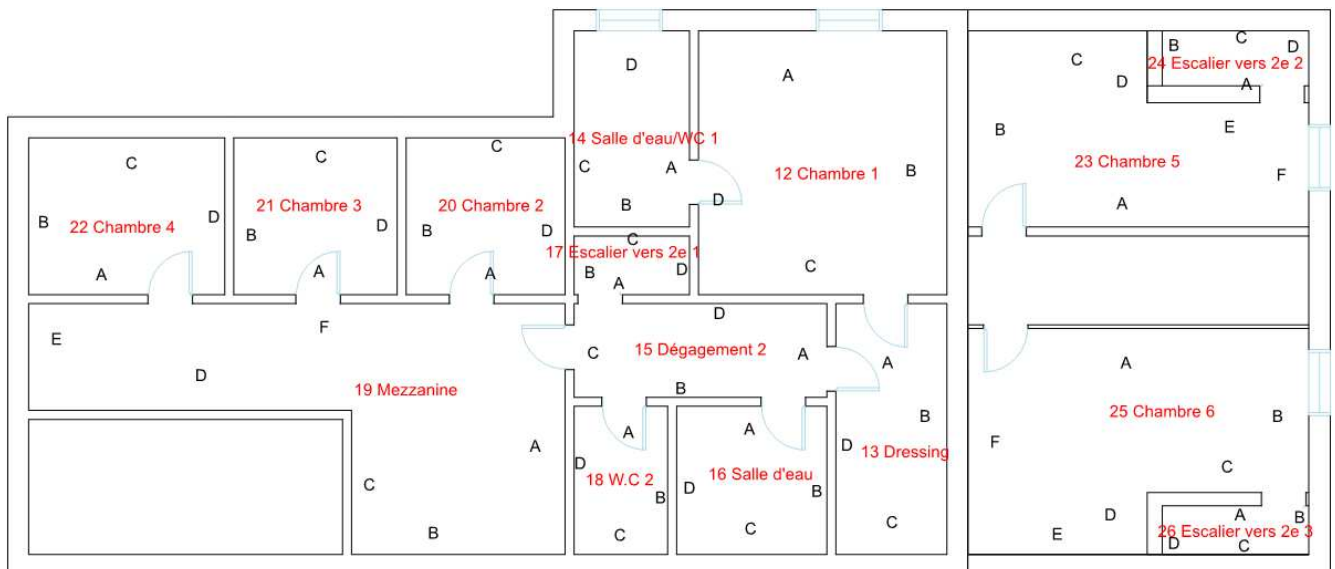

1er étage

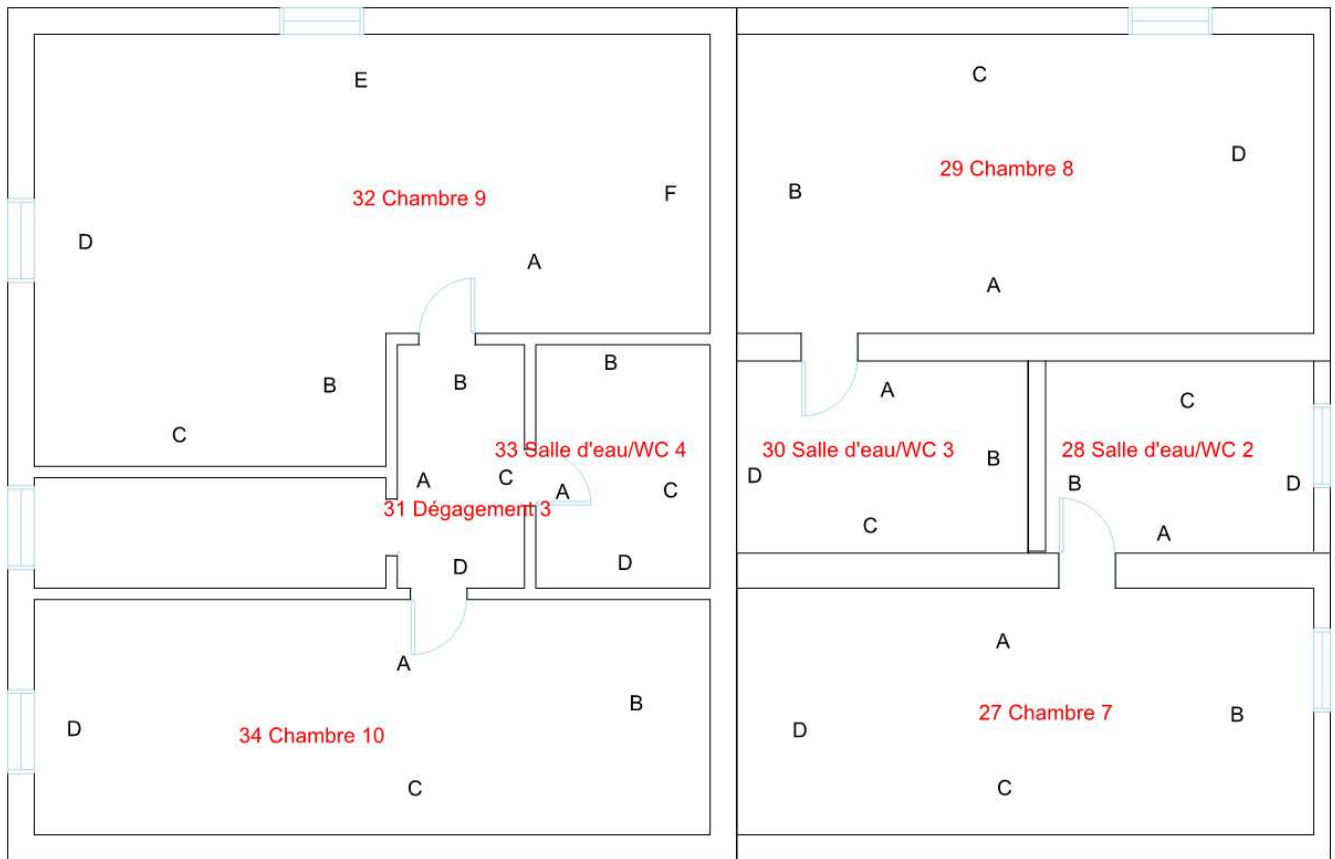

2e étage

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.
En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l'article R. 1334-15
du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B,
des articles R 1334-20 et R 1334-21

Réf dossier n° MS27122101

A – Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE	PROPRIETAIRE	
Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES Catégorie bien : Habitation (maison individuelle) Date permis de construire : Antérieure au 1er janvier 1949 Type de bien : Maison individuelle	Qualité : Mr ou Mme Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES	Documents remis : Aucun document technique fourni Laboratoire accrédité COFRAC : MyEasyLab N° : RUA MONTE DE ALEM 62 4580-733 SOBROSA PORTUGAL

B – Désignation du commanditaire

IDENTITE DU COMMANDITAIRE	MISSION
Qualité : Mr ou Mme Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES	Date de commande : 27/12/2021 Date de repérage : 27/12/2021 Date d'émission du rapport : 27/12/2021 Accompagnateur : Mr ou Mme REYSZ BERNADETTE ET BERNARD

C – Désignation de l'opérateur de diagnostic

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL SEGUIER Nom : Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL Adresse : 2 RUE GAMBETTA Code postal : 24000 Ville : PERIGUEUX N° de siret : 525 033 916	Certification de compétence délivrée par : ICERT Adresse : PARC EDONIA - BATIMENT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 ST GREGOIRE Le : 17/01/2018 N° certification : CPDI4624 Cie d'assurance : AXA FRANCE IARD N° de police d'assurance : 6930372704 Date de validité : 31/12/2021 Référence réglementaire spécifique utilisée : Norme NF X46-020

Conclusion :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Objet de la mission : dresser un constat de présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante et déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du bâtiment amenés à effectuer des travaux lié à une exposition à l'amiante

Nombre total de pages du rapport : 12

Dossier n°: MS27122101

24/55

SARL SEGUIER


2 RUE GAMBETTA - 24000 PERIGUEUX Tel. – 05 53 05 83 18 ; Fax - 05 53 03 45 15

Email – contact@groupeexpertimmo.com ; N° Siret : 525 033 916

SOMMAIRE

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE	24
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	24
CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION	25
PROCEDURES DE PRELEVEMENT	26
FICHE DE REPERAGE	27
ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL	32

SCHEMA TYPE DE LA PIECE

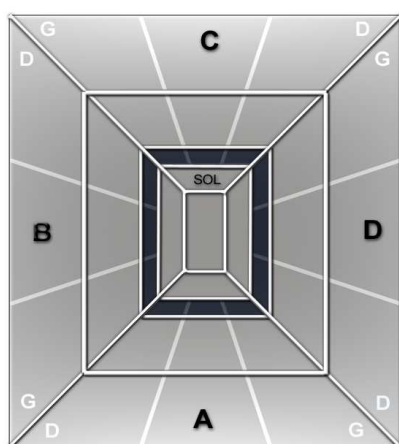

Mur A : Mur d'accès à la pièce
Mur B : Mur gauche
Mur C : Mur du fond
Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION

Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire entraînant réparation, remise en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique...).

La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles.

La recherche est réalisée sans démontage hormis le soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles. En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur préconise des investigations complémentaires et émet des réserves appropriées.

En conséquence :

- aucun sondage ou prélèvement ne peut être réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux assurant l'habillage d'une gaine ou d'un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux collés ou vissés assurant une étanchéité...
- les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame.

Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de :

- Plâtre enduits sur béton hourdis
- Plâtre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas
- Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture.

MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par l'opérateur de repérage en fonction des conditions d'accès aux matériaux ou produits, et du nombre de sondages à réaliser selon l'Annexe A de la norme NF X 46-020. L'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties d'ouvrages à inspecter.

Les investigations approfondies, réalisées par l'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandatée par le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en particulier à ceux relatifs à la prévention des risques lors d'intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Exemples d'investigations approfondies :

- non destructives : déposer une trappe d'accès, soulever un faux-plafond (n'implique aucune dégradation) ;

Lorsque, dans des cas très exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant le début de l'intervention, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires à réaliser.

Procédures de prélèvement

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en application des dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélèvement et applique un fixateur afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélèvement propres et adaptés sont utilisés de manière à générer un minimum de poussière et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention.

L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois prélevé l'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage dès le prélèvement réalisé. Le point de prélèvement est stabilisé après l'opération à l'aide d'un fixateur.

Une brumisation ou une imprégnation par de l'eau des matériaux ou produits à sonder ou à prélever est éventuellement pratiquée à l'endroit du prélèvement ou du sondage. Le ou les secteurs où ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés et stabilisés après intervention.

Pour les prélèvements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur de repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention.

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE

D'une manière générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage doivent être éloignées du lieu d'intervention, quelle que soit l'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concernés doivent être évacués et des mesures d'isolement peuvent être préconisées.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assure sa propre protection par la mise en place d'une protection individuelle adaptée.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélèvements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire.

Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, les prélèvements sont repérés sur un croquis ou un plan de repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle à usage unique.

Pour chacun des sondages, dès lors que le matériel utilisé implique un contact direct, il est également utilisé des gants à usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n'est pas possible, un processus de nettoyage de la totalité de l'outil est mis en œuvre (y compris le porte-lame) afin d'éviter une contamination d'un matériau à un autre.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin 2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5 août 2017).

FICHE DE REPERAGE

<i>Niv</i>	<i>Localisat°</i>	<i>Composant</i>	<i>Partie de composant</i>	<i>Réf.</i>	<i>Résultat Etat</i>	<i>Critère de décision</i>	<i>Obligation/ Recommandation Comment./Localisation</i>
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Légende	
AT	Marquage (AT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit amianté
NT	Marquage (NT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit non amianté
DC	DC = Document consulté (mentionnant la présence d'un matériau ou produit amianté)
JP	Jugement personnel
MSA	MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ITA	Impossibilité Technique d'Accès ou inaccessible sans travaux destructifs ou inaccessible directement (pas de moyen d'accès)
CCTP, DOE	Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dossier des Ouvrages Exécutés
Colonne Réf.	IA : investigation approfondie, P : prélèvement, R : repérage, S : sondage
ZPSO	ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage
Liste A	
CAS 1	L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux	
CAS 2	La mesure d'empoussièrément dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrément au propriétaire contre accusé de réception.
Surveillance du niveau d'empoussièrément	
CAS 3	Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrément inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.
Travaux	
Liste B	
EP	Cette évaluation périodique consiste à :
Evaluation Périodique	a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
AC1	Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de premier niveau qui consiste à :
Action Corrective de 1er niveau	a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ; d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.
AC2	Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.
Action Corrective de 2nd niveau	Cette action corrective de second niveau consiste à : a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrément est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Commentaires: GRILLES SCELLEES, CONDUITS NON VERIFIABLE.

Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités

Local ou partie de l'immeuble bâti	Motif
Néant	Néant

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments non contrôlés

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments non contrôlés	Motif
Sejour Cuisine : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Doublage murs, plancher, plafonds et couverture	Inaccessible sans dégradations
Salle d'eau/WC 1 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Dégagement 2 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Salle d'eau : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Escalier vers 2e 1 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
W.C 2 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Mezzanine : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Chambre 2 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Chambre 3 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Chambre 4 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Chambre 7 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Salle d'eau/WC 2 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Chambre 8 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Salle d'eau/WC 3 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Dégagement 3 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Chambre 9 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Salle d'eau/WC 4 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Chambre 10 : Doublage plafonds	Plafond sous rampants
Annexes	Encombrement ne permettant pas de pratiquer un examen complet

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE CONCERNANT OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES NON CONTROLES

Nous attirons l'attention du propriétaire ou du commanditaire sur le fait que pour s'exonérer de la garantie de vices cachés et pour éviter leurs éventuelles mise en évidence ultérieure, il est recommandé de rendre accessible à l'opérateur toutes les parties de bâtiment inaccessibles au jour de la visite.

Liste des locaux visités et revêtements en place au jour de la visite

Local	Plancher	Murs, cloisons, poteaux	Plafonds
Rdc Sejour Cuisine	carrelage	pierre + plâtre + peinture	plâtre + peinture + Poutre bois
Dégagement 1	carrelage	plâtre + peinture	plâtre + peinture
W.C 1	carrelage	plâtre + peinture	plâtre + peinture
Salon	pierre	pierre	bois + Poutre bois
Escalier vers 1er 1	Escalier bois	plâtre + peinture	plâtre + peinture + Poutre bois
Piece	carrelage	plâtre + peinture + pierre	plâtre + peinture
Escalier vers 1er 2	Escalier bois	pierre	plâtre + peinture
Bureau	carrelage + bois	bois + pierre	plâtre + peinture + Poutre bois
Remise	béton	plâtre + peinture + pierre	plâtre + peinture
Salle de bains	carrelage	plaques de plâtre + peinture + pierre + carrelage	plâtre + peinture + Poutre bois
Réserve	carrelage	plâtre + peinture + crépi	plâtre + peinture
1er étage Chambre 1	parquet	plâtre + peinture	plâtre + peinture + Poutre bois
Dressing	parquet flottant	plâtre + peinture	plâtre + peinture + Poutre bois
Salle d'eau/WC 1	carrelage	plâtre + peinture	plâtre + peinture
Dégagement 2	parquet flottant	plâtre + peinture	plâtre + bois + Poutres bois
Salle d'eau	carrelage	carrelage + plâtre + peinture	plâtre + peinture
Escalier vers 2e 1	Escalier bois	plâtre + peinture	plâtre + peinture + chapente bois
W.C 2	carrelage	carrelage	plâtre + peinture
Mezzanine	parquet flottant	plâtre + peinture	plâtre + peinture + chapente bois
Chambre 2	parquet flottant	plâtre + peinture	plâtre + peinture
Chambre 3	parquet flottant	plâtre + peinture	plâtre + peinture
Chambre 4	parquet flottant	plâtre + peinture	plâtre + peinture
Chambre 5	parquet	pierre	bois + Poutre bois
Escalier vers 2e 2	Escalier bois	plâtre + peinture + pierre	plâtre + peinture
Chambre 6	parquet	plâtre + peinture + pierre	bois + Poutre bois
Escalier vers 2e 3	Escalier bois	plâtre + peinture	plâtre + peinture
2e étage Chambre 7	parquet flottant	plâtre + peinture	plâtre + peinture + chapente bois
Salle d'eau/WC 2	carrelage	plâtre + peinture + pierre	plâtre + peinture
Chambre 8	parquet flottant	pierre + plâtre	plâtre + peinture + chapente bois
Salle d'eau/WC 3	carrelage	carrelage + plâtre + peinture	plâtre + peinture + chapente bois
Dégagement 3	parquet flottant	plâtre + peinture	plâtre + peinture
Chambre 9	peinture + OSB	plâtre + peinture	plâtre + peinture + chapente bois
Salle d'eau/WC 4	carrelage	carrelage + plâtre + peinture	plâtre + peinture + chapente bois
Chambre 10	OSB	plâtre + peinture	plâtre + peinture + chapente bois
Cave Cave	terre battue	pierre	Pierre
Annexe	béton	pierre	Charpent bois + Tuiles

Abris 1			
Abris 2	béton	Pierre	Charpent bois + Tuiles
Grange	carrelage	Pierre	Chaprepnte bois + tuiles
Atelier	terre battue	Pierre	bois
Extérieur	Terre, herbe, végétation et graviers		

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur.

DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT : **27/12/2021**

OPERATEUR : **Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL**

CACHET



SIGNATURE

De Almeida

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ICERT (PARC EDONIA - BATIMENT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 ST GREGOIRE)**.

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.


ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL

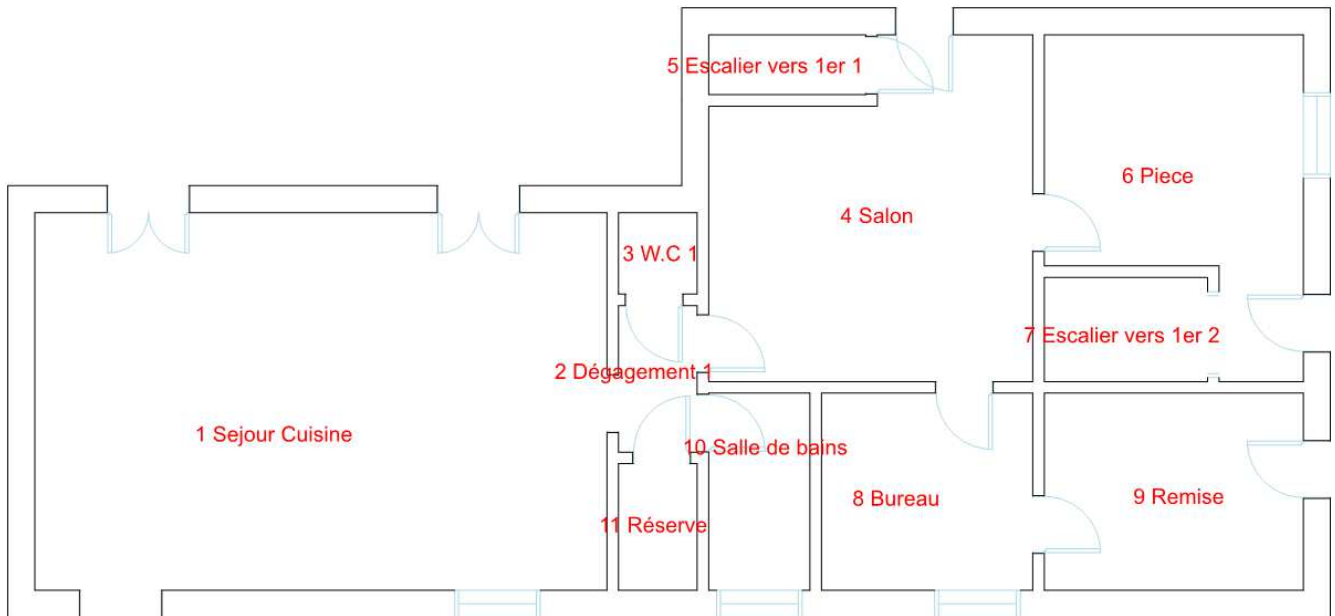


Rdc

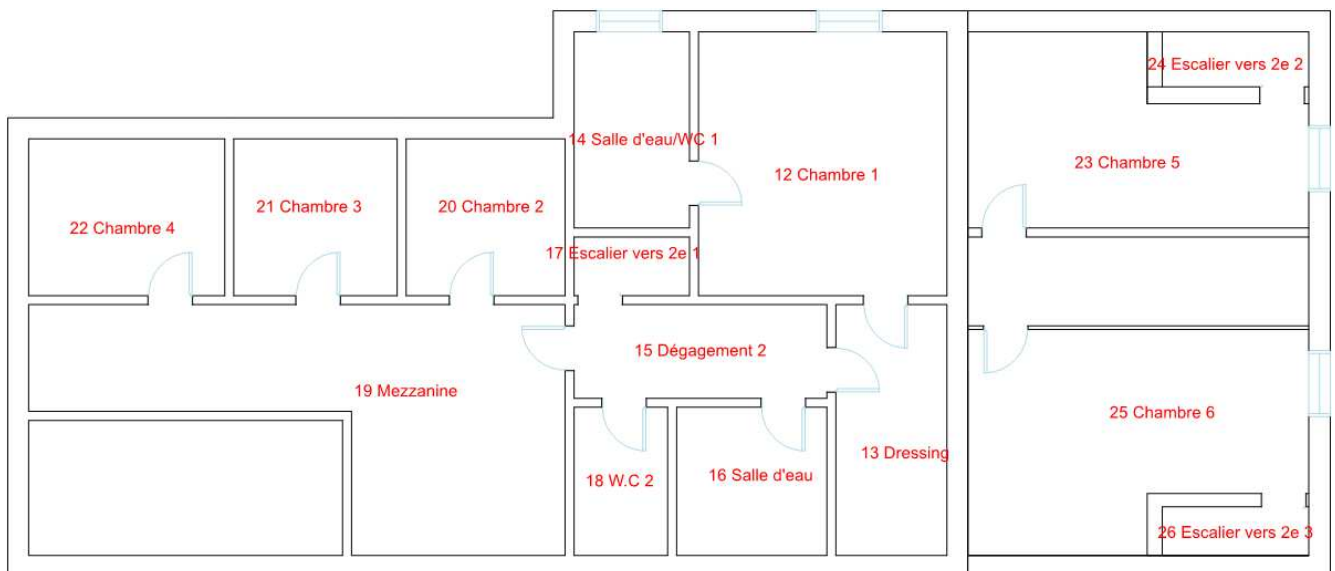

1er étage

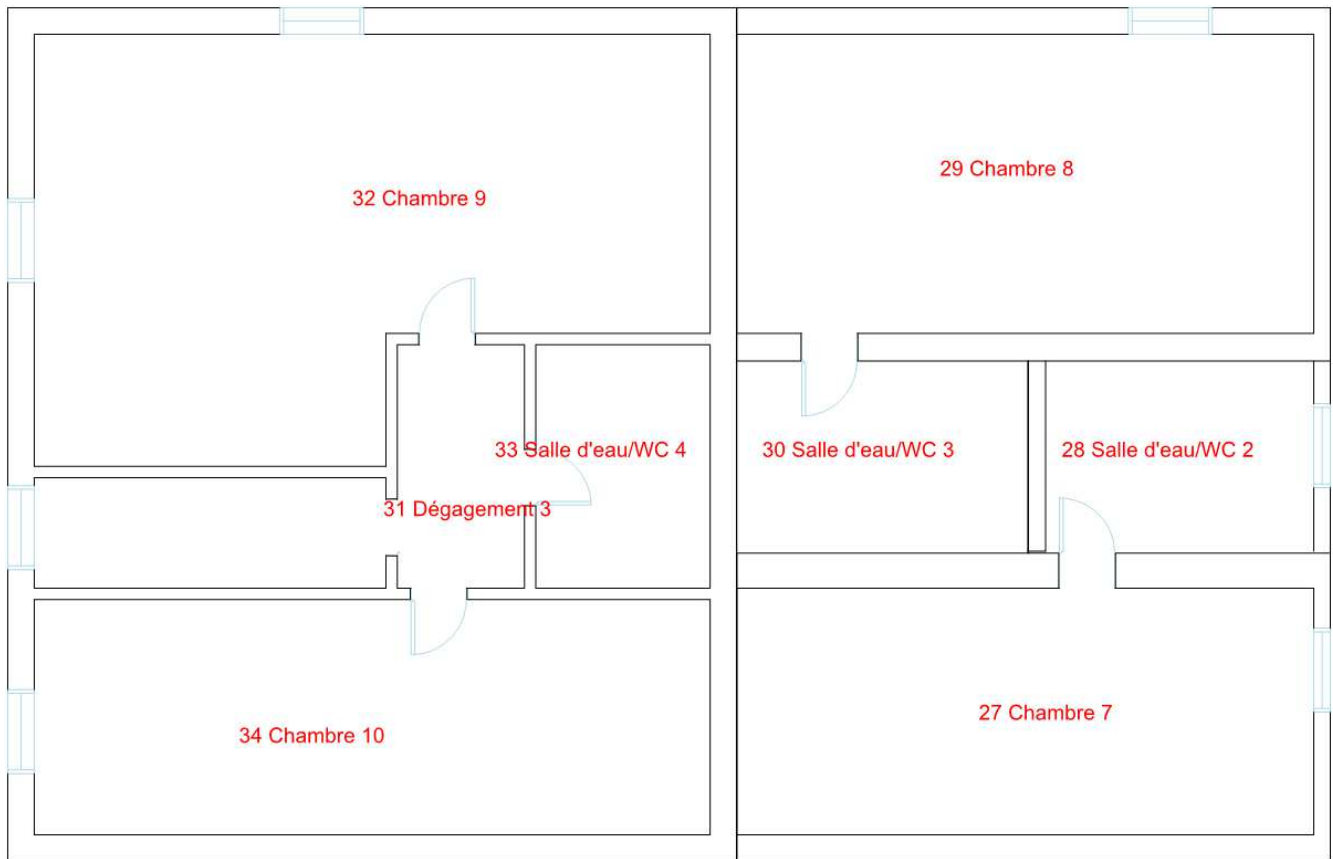

2e étage



35 Cave

Cave



Annexes

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 mars 2012 – Norme NF P 03-201 - Février 2016

Réf dossier n° MS27122101

A – Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS		PROPRIETAIRE
Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES Immeuble bâti : oui Mitoyenneté : non Nombre de niveaux : 1	Type de bien : Maison individuelle	Qualité : Mr ou Mme Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES

B – Désignation du donneur d'ordre





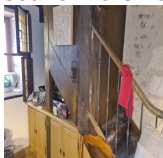
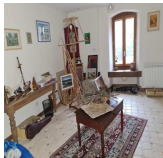
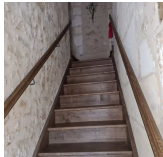
IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE	MISSION
Qualité : Mr ou Mme Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES Informations collectées auprès du donneur d'ordre Présence de termites : Non communiqué Traitements anti-termites antérieurs :	Date de mission : 27/12/2021 Documents remis : Aucun document technique fourni Notice technique : Accompagnateur : Mr ou Mme REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Durée d'intervention : 1H30 Zone délimitée par arrêté préfectoral : OUI


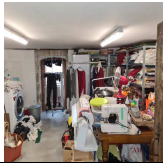
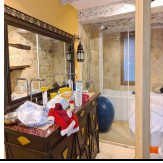
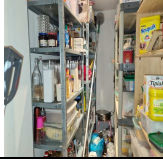

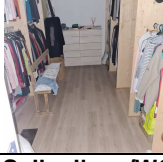
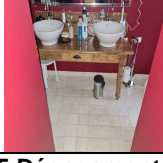

C – Désignation de l'opérateur de diagnostic




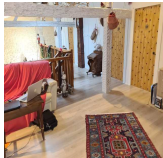


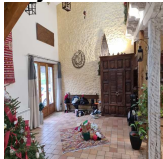

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL SEGUIER Nom : Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL Adresse : 2 RUE GAMBETTA Code Postal : 24000 Ville : PERIGUEUX N°de siret : 525 033 916	Certification de compétence délivrée par : ICERT Adresse : PARC EDONIA - BATIMENT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 ST GREGOIRE Le : 17/01/2018 N° certification : CPDI4624 Cie d'assurance : AXA FRANCE IARD N° de police d'assurance : 6930372704 Date de validité : 31/12/2021 Norme méthodologique ou spécifique technique utilisée : Norme NF P 03-201




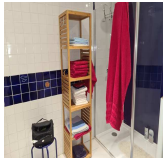
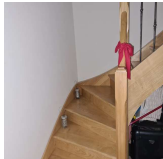



Nombre total de pages du rapport : 9







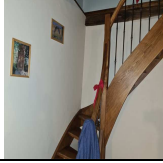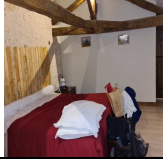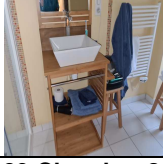

D - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas


Bâtiments et parties de bâtiments visités		Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultat du diagnostic d'infestation
Niveau	Partie		
Rdc	1 Sejour Cuisine 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Murs pierre + plâtre + peinture , Fenêtre bois + peinture , Plafond plâtre + peinture + Poutre bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	2 Dégagement 1 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Plinthes bois , Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	3 W.C 1 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	4 Salon 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Plinthes bois + peinture , Murs plaques de plâtre + peinture + pierre + carrelage , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture + Poutre bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	5 Escalier vers 1er 1 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas Escalier bois , Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture + Poutre bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	6 Piece 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Plinthes bois , Murs plâtre + peinture + pierre , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	7 Escalier vers 1er 2 	<i>Plancher bas Escalier bois , Murs pierre , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.

Bâtiments et parties de bâtiments visités		Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultat du diagnostic d'infestation
Niveau	Partie		
Rdc	8 Bureau 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage + bois , Murs bois + pierre , Plafond plâtre + peinture + Poutre bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	9 Remise 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas béton , Murs plâtre + peinture + pierre , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	10 Salle de bains 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas carrelage , Plinthes carrelage , Murs carrelage + plâtre + peinture , Fenêtre bois + peinture , Plafond peinture + Poutre bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Rdc	11 Réserve 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Murs plâtre + peinture + crépi , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	12 Chambre 1 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture + Poutre bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	13 Dressing 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture + Poutre bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	14 Salle d'eau/WC 1 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas carrelage , Plinthes carrelage , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	15 Dégagement 2 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre + bois + Poutres bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.

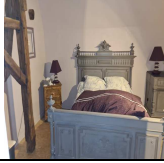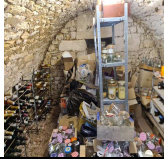
Bâtiments et parties de bâtiments visités		Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultat du diagnostic d'infestation
Niveau	Partie		
1er étage	16 Salle d'eau 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas carrelage , Murs carrelage + plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	17 Escalier vers 2e 1 	<i>Plancher bas Escalier bois , Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture + chapente bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	18 W.C 2 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas carrelage , Murs carrelage , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	19 Mezzanine 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture + chapente bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	20 Chambre 2 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	21 Chambre 3 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	22 Chambre 4 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	23 Chambre 5 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet , Plinthes bois , Murs pierre , Fenêtre bois , Plafond bois + Poutre bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.

Bâtiments et parties de bâtiments visités		Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultat du diagnostic d'infestation
Niveau	Partie		
1er étage	24 Escalier vers 2e 2 	Plancher bas Escalier bois , Murs plâtre + peinture + pierre , Plafond plâtre + peinture	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	25 Chambre 6 	Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet , Plinthes bois , Murs plâtre + peinture + pierre , Fenêtre bois , Plafond bois + Poutre bois	Absence d'indice d'infestation de termites.
1er étage	26 Escalier vers 2e 3 	Plancher bas Escalier bois , Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture	Absence d'indice d'infestation de termites.
2e étage	27 Chambre 7 	Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture + chapente bois	Absence d'indice d'infestation de termites.
2e étage	28 Salle d'eau/WC 2 	Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Plinthes carrelage , Murs plâtre + peinture + pierre , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture	Absence d'indice d'infestation de termites.
2e étage	29 Chambre 8 	Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois , Murs pierre + plâtre , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture + chapente bois	Absence d'indice d'infestation de termites.
2e étage	30 Salle d'eau/WC 3 	Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Plinthes carrelage , Murs carrelage + plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture + chapente bois	Absence d'indice d'infestation de termites.
2e étage	31 Dégagement 3 	Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas parquet flottant , Plinthes bois + peinture , Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture	Absence d'indice d'infestation de termites.

Bâtiments et parties de bâtiments visités		Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultat du diagnostic d'infestation
Niveau	Partie		
2e étage	32 Chambre 9 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas peinture + OSB , Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture + chapente bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
2e étage	33 Salle d'eau/WC 4 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas carrelage , Plinthes carrelage , Murs carrelage + plâtre + peinture , Plafond plâtre + peinture + chapente bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
2e étage	34 Chambre 10 	<i>Porte bois + peinture , Huisserie bois + peinture , Plancher bas OSB , Murs plâtre + peinture , Fenêtre bois , Plafond plâtre + peinture + chapente bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Cave	35 Cave 	<i>Plancher bas terre battue , Murs pierre , Plafond Pierre</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Annexe	36 Abris 1 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas béton , Murs pierre , Plafond Charpent bois + Tuiles</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Annexe	37 Abris 2 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas béton , Murs pierre , Plafond Charpent bois + Tuiles</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Annexe	38 Grange 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas carrelage , Murs pierre , Plafond Chaprepte bois + tuiles</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.
Annexe	39 Atelier 	<i>Porte bois , Huisserie bois , Plancher bas terre battue , Murs pierre , Plafond bois</i>	Absence d'indice d'infestation de termites.

Bâtiments et parties de bâtiments visités		Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultat du diagnostic d'infestation
Niveau	Partie		
Annexe	40 Extérieur 	Plancher bas Terre, herbe, végétation et graviers	Absence d'indice d'infestation de termites.

SCHEMA TYPE DE LA PIECE

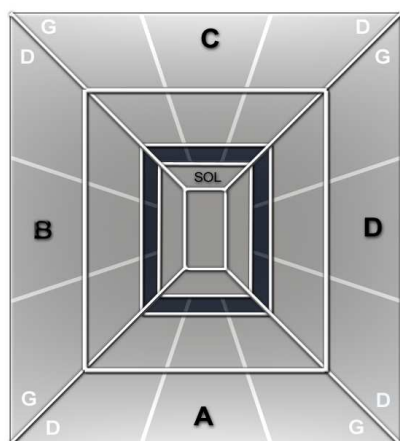

Mur A : Mur d'accès au local
 Mur B : Mur gauche
 Mur C : Mur du fond
 Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

E - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification

Locaux non visités	Justification
Néant	Néant

F - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Local	Justification
Salle d'eau	Doublage des plafonds sous rampant de toiture
Salle d'eau/WC 1	Doublage des plafonds sous rampant de toiture
Chambre 8	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Chambre 9	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Mezzanine	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Sejour Cuisine	Doublage des plafonds sous rampant de toiture
Chambre 2	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Chambre 3	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Chambre 1	doublage des sols Sous face non visible

Dégagement 2	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Chambre 7	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Chambre 4	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Salle d'eau/WC 2	Doublage des plafonds sous rampant de toiture
Dégagement 3	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Chambre 5	doublage des sols Sous face non visible
Salle d'eau/WC 4	Doublage des plafonds sous rampant de toiture
Atelier	Emcombrement de la pièce, le contrôle a été effectué sur les parties accessibles seulement.
Chambre 10	Doublage des plafonds sous rampant de toiture doublage des sols Sous face non visible
Chambre 6	doublage des sols Sous face non visible
Dressing	doublage des sols Sous face non visible
Grange	Emcombrement de la pièce, le contrôle a été effectué sur les parties accessibles seulement.
W.C 2	Doublage des plafonds sous rampant de toiture
Escalier vers 2e 1	Doublage des plafonds sous rampant de toiture
Salle d'eau/WC 3	Doublage des plafonds sous rampant de toiture

Commentaires généraux : Faces cachées (Plinthes, doublage des murs et plafonds, revêtements de sol,...), sondages et contrôles impossibles sans destruction. Nous restons à disposition du propriétaire ou du donneur d'ordre pour une contre visite afin de lever ces réserves , Doublage des plafonds sous rampant de toiture , Emcombrement de la pièce, le contrôle a été effectué sur les parties accessibles seulement. , doublage des sols Sous face non visible ,

G – Moyens d'investigation utilisés

A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs non habités (caves, vides sanitaires, garages...)

- examen visuel des parties visibles et accessibles ;
- recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
- examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons,...) ;
- examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sols ou muraux,...) ;
- recherche et examen des zones favorables au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, zones humides, branchements d'eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, etc.).
- sondage des bois
- sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en contact avec les maçonneries font l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

H – Constatations diverses	
Local	Constatation
Sejour Cuisine	Autres agents de dégradation biologique du bois
Salon	Autres agents de dégradation biologique du bois
Escalier vers 1er 1	Autres agents de dégradation biologique du bois
Escalier vers 1er 2	Autres agents de dégradation biologique du bois
Bureau	Autres agents de dégradation biologique du bois
Remise	Autres agents de dégradation biologique du bois
Salle de bains	Autres agents de dégradation biologique du bois
Chambre 1	Autres agents de dégradation biologique du bois
Dressing	Autres agents de dégradation biologique du bois
Dégagement 2	Autres agents de dégradation biologique du bois
Escalier vers 2e 1	Autres agents de dégradation biologique du bois
Mezzanine	Autres agents de dégradation biologique du bois
Chambre 5	Autres agents de dégradation biologique du bois
Chambre 6	Autres agents de dégradation biologique du bois
Chambre 7	Autres agents de dégradation biologique du bois
Chambre 8	Autres agents de dégradation biologique du bois
Salle d'eau/WC 3	Autres agents de dégradation biologique du bois
Chambre 9	Autres agents de dégradation biologique du bois
Salle d'eau/WC 4	Autres agents de dégradation biologique du bois
Chambre 10	Autres agents de dégradation biologique du bois
Abris 1	Autres agents de dégradation biologique du bois
Abris 2	Autres agents de dégradation biologique du bois
Grange	Autres agents de dégradation biologique du bois
Atelier	Autres agents de dégradation biologique du bois
Extérieur	Autres agents de dégradation biologique du bois

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Elle se limite exclusivement au constat de présence ou d'absence de trace de termites. Cet examen ne nous substitue pas dans la garantie de contrôle de vices cachés visée par l'article 1641 et suivants du Code Civil.
La durée de validité de ce rapport est fixée à moins de six mois (décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006). Passé ce délai, il devra être actualisé.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur.

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

DATE DU RAPPORT : **27/12/2021**

OPERATEUR : **Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL**

CACHET

SIGNATURE



De Almeida

NOTE 3 Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

NOTE 4 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ICERT (PARC EDONIA - BATIMENT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 ST GREGOIRE)**.

Dossier n°: MS27122101

44/55

SARL SEQUIER

2 RUE GAMBETTA - 24000 PERIGUEUX Tel. – 05 53 05 83 18 ; Fax - 05 53 03 45 15

Email – contact@groupeexpertimmo.com ; N° Siret : 525 033 916

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Selon l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.

Réf dossier n° MS27122101

1 – Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

LOCALISATION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES	IDENTITE DU PROPRIETAIRE DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES	
Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES Désignation et situation du lot de (co) propriété	Qualité : Mr ou Mme Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES	Type de bien : Maison individuelle Année de construction : NC Année de réalisation de l'installation d'électricité : NC Distributeur d'électricité : ERDF Identifiant fiscal (si connu) :
Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : Néant		

2 – Identification du donneur d'ordre

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE	
Qualité : Mr ou Mme Nom : REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Adresse : LAUDINIE Code postal : 24420 Ville : SORGES	Date du diagnostic : 27/12/2021 Date du rapport : 27/12/2021 Téléphone : Adresse internet : Accompagnateur : Mr ou Mme REYSZ BERNADETTE ET BERNARD Qualité du donneur d'ordre : Propriétaire

3 – Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

IDENTITE DE L'OPERATEUR	
Nom et raison sociale de l'entreprise : SARL SEGUIER Nom : Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL Adresse : 2 RUE GAMBETTA Code postal : 24000 Ville : PERIGUEUX N° de siret : 525 033 916	Certification de compétence délivrée par : ICERT Adresse : PARC EDONIA - BATIMENT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 ST GREGOIRE N° certification : CPDI4624 Sur la durée de validité du 17/11/2017 au 16/11/2022 Cie d'assurance de l'opérateur : AXA FRANCE IARD N° de police d'assurance : 6930372704 Date de validité : 31/12/2021 Référence réglementaire spécifique utilisée : Norme NF C 16-600

Nombre total de pages du rapport : 8

Durée de validité du rapport : 3 ans

4 – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

5 – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

Applicable pour les domaines 1 à 6, les installations particulières et les informations complémentaires

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16-600

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

LEP : liaison équipotentielle LES : liaison équipotentielle supplémentaire DDHS : disjoncteur différentiel haute sensibilité

1 Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
Néant	Néant	Néant	Néant

2 Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B3.3.6.a3	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.	B3.3.6.1	Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1, a2 et a3), la mesure compensatoire suivante est correctement mise en œuvre : - protection du (des) circuit(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute

			sensibilité ≤ 30 mA.
--	--	--	---------------------------

3 Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.			
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B4.3.e	Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.		
B4.3.f3	A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.		

4 La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.			
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
Néant	Néant	Néant	Néant

5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.			
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B7.3.d	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.		
B8.3.e	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.		

6 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.			
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B8.3.b	L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage.		

Installations particulières :

PI, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement	
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies
Néant	Néant

P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine Informations complémentaires	
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies
Néant	Néant

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations complémentaires (IC)
B11.a.1	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B11.b.1	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B11.c.1	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

6 – Avertissement particulier

Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés :

N° article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon le fascicule de documentation NF C 16-600 – Annexe C	Motifs
B5.3.a	Continuité satisfaisante de la liaison équipotentielle supplémentaire	NON VISIBLE
B5.3.b	Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire	NON VISIBLE

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes

Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC :

N° article (1)	Libellé des constatations diverses (E1)
Néant	Néant

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

N° article (1)	Libellé des constatations diverses (E3)
Néant	Néant

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

7 – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

DATE DU RAPPORT : **27/12/2021** DATE DE VISITE : **27/12/2021**
OPERATEUR : **Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL**

CACHET



SIGNATURE

De Almeida

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ICERT (PARC EDONIA - BATIMENT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 ST GREGOIRE)**.

8 – Explications détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage

Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique...) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum)

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité

Liste des points	Examen visuel	Essai	Mesurage
NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER	49	9	12
1 - Appareil général de commande et de protection			
Présence	X		
Emplacement	X		
Accessibilité	X		
Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure)	X		
Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence)	X	X	
2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installation			
Présence	X		
Emplacement	X		
Caractéristiques techniques	X		
Courant différentiel-résiduel assigné	X	X	
Bouton test (si présent)	X	X	
Prise de terre			
Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X		
Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X		
Résistance (pour les immeubles collectifs d'habitation, uniquement si le logement dispose d'un conducteur principal de protection issu des parties communes)			X
Mesures compensatoires	X	X	X
Installation de mise à la terre (conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection, conducteurs de protection) <i>*Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le conducteur principal de protection ne sont pas concernés</i>			
Présence	X*		
Constitution et mise en œuvre	X*		
Caractéristiques techniques	X*		
Continuité			X*
Mises à la terre de chaque circuit, dont les matériels spécifiques			X
Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA	X	X	
Socles de prise de courant placés à l'extérieur : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA	X	X	
3 - DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ADAPTES A LA SECTION DES CONDUCTEURS SUR CHAQUE CIRCUIT			
Présence	X		
Emplacement	X		X
Caractéristiques techniques	X		
Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des conducteurs	X		
Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels courant assigné (calibre) adapté à l'installation électrique	X		
4 - Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire			
Liaison équipotentielle			
Présence	X		
Mise en œuvre	X		

Caractéristiques techniques	X		
Continuité	X		X
Mesures compensatoires	X		X
Installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche			
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de leurs emplacements	X **		X **
<i>** Dans le cas où aucune indication de la tension d'alimentation n'est précisée sur le matériel électrique (cas, notamment, des matériels alimentés en très basse tension).</i>			
Adaptation des matériels électriques aux influences externes	X		
Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA en fonction de l'emplacement	X	X	
5 - Protection mécanique des conducteurs			
- Présence	X		
- Mise en œuvre	X		
- Caractéristiques techniques	X		
6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage			
Absence de matériels vétustes	X		
Matériels inadaptés à l'usage : inadaptation aux influences externes	X		
Matériels inadaptés à l'usage : conducteur repéré par la double coloration vert/jaune utilisé comme conducteur actif	X		
Matériels présentant des risques de contacts directs : fixation	X		
Matériels présentant des risques de contacts directs : état mécanique du matériel	X		
Installations particulières			
Appareils d'utilisation situés dans les parties communes alimentés depuis la partie privative			
- Tension d'alimentation	X		X
Protection des matériels électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA (si non alimentés en TBTS***)	X	X	
- Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité.	X		
Appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes			
Tension d'alimentation	X		X
- Mise à la terre des masses métalliques	X		X
- Dispositif de coupure et de sectionnement de l'alimentation dans le logement.	X		
Piscine privée et bassin de fontaine			
Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des équipements	X		X
*** TBTS : très basse tension de sécurité			
Informations complémentaires			
Dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité ≤ 30 mA : protection de l'ensemble de l'installation électrique	X	X	
Socles de prise de courant : type à obturateur	X		
Socles de prise de courant : Type à obturateur	X		

ANNEXES

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4624 Version 001



Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SOARES DE ALMEIDA Mickaël

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 16/01/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 16/01/2018 - Date d'expiration : 15/01/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 17/11/2017 - Date d'expiration : 16/11/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 21/11/2017 - Date d'expiration : 20/11/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 22/12/2017 - Date d'expiration : 21/12/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 16/01/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 01/02/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Mr SOARES DE ALMEIDA MICKAEL, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur :

- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés,
- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de **300 000 €** par sinistre et 500 000 € par année d'assurance),
- n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations.

De Almeida.

ATTESTATION D'ASSURANCE



Assurance et Banque

**ATTESTATION D'ASSURANCES
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés **AGENCE CALVET** - 8 rue du 5^{ème} régiment de chasseurs 24000 PERIGUEUX,
, certifions que :

**SARL SEGUIER - EXPERTIMMO
2 RUE GAMBETTA
24 000 PERIGUEUX**

est garantie auprès de **AXA FRANCE IARD**, 313 Terrasses de l'Arche 92 727 NANTERRE

par le contrat **Responsabilité Civile Professionnelle N°6930372704** pour l'activité suivante :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

Période de validité du 01/01/2021 au 31/12/2021

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie et ne peut engager l'Assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à PERIGUEUX
Le 4 janvier 2021

Sandra CALVET
Agent Général
N° Orias 14025663 - sandra.calvet@axa.fr
8 rue du 5^{ème} Régiment de Chasseurs - 24000 Périgueux
Tél. : 05 53 54 74 26
E-mail : agence.calvet@axa.fr