



## Diagnostic de fonctionnement du système d'assainissement

Contrôle réalisé par **Céline TALINEAU** le **09/06/2020**

Nature du précédent contrôle : **Aucun**

Date de réalisation de la filière d'assainissement non collectif : **2000**



*Les informations indiquées sur ce rapport sont établies au jour de la visite, en fonction des éléments qui ont pu être contrôlés ainsi que les déclarations recueillies auprès du demandeur, du propriétaire ou de la personne présente lors de la visite.*

*Merci de contacter le SPANC pour tout changement (adresse, propriétaire, travaux).*

### INSTALLATION CONTRÔLÉE

**Mme ROSELYNE CIET**

**LA TURQUE - FINSAC - CASTELS**

**24220 CASTELS - BEZENAC**

Section et n° de parcelle : **B471 B472**

Type de logement : **Principal**

### ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE

**Mme ROSELYNE CIET**

**LA GARNISON - MOUZENS**

**24220 COUX ET BIGAROCHE - MOUZENS**

**FRANCE**

Tél. :

E-mail :

### CARACTÉRISTIQUE DE L'IMMEUBLE

Nombre de chambres : **3**

Nombre de pièces principales : **4**

Type de logement : **Principal**

### CARACTÉRISTIQUE DU TERRAIN

**L'installation d'assainissement n'est pas située dans une zone à enjeu.**

Pente du terrain recevant le traitement : **Faible (< 5%)**

Mode d'alimentation en eau potable : **Adduction publique**

Superficie de la ou les parcelles : **2124**

Présence d'un puits : **Non**

Présence d'une source : **Non**

### COLLECTE DES EAUX USÉES

**Il n'existe pas d'accès visible aux tuyauteries d'évacuation des eaux usées.**

**Les eaux usées et les eaux de pluie sont collectées séparément.**

Destination des eaux de pluie : **Infiltration sur la parcelle**

## PRETRAITEMENT

---

**Il existe un système de prétraitement.**

**Le système de prétraitement n'est pas accessible.**

**Il existe un bac à graisses.**

Nombre de bac à graisses : **1**

Volume en litre : **300**

Accessibilité : **Le bac à graisses n'est pas accessible.**

**Nous ne savons pas si le bac à graisses présente un signe d'altération.**

Commentaire : **non vu, présent sur facture**

**Il existe une fosse toutes eaux.**

Nombre de fosse toutes eaux : **1**

Volume en litre : **3000**

Accessibilité : **La fosse toutes eaux n'est pas accessible.**

**La fosse toutes eaux présente un signe d'altération.**

Commentaire : **non vue, présent sur facture**

**Il n'existe pas de préfiltre.**

**Nous ne savons pas si l'écoulement est correcte.**

## VIDANGE

---

**Nous ne savons pas si la vidange a été réalisée.**

La vidange semble-t-elle nécessaire ? **Oui**

Commentaire : **préférable avant la vente, cela permettra de localiser le système.**



*Pour information, la périodicité de vidange de la fosse doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile de la fosse et 30 % pour une micro station. Elle doit impérativement être effectuée par une entreprise agréée.*

## TRAITEMENT

---

**Il existe un système de traitement.**

Type de traitement : **Tranchées d'épandage**

Précision sur le traitement : **non localisée**

Aucun élément ne permet de mesurer la taille de l'installation.

Installation située à plus de:

- 5m de l'habitation : **Non**
- 3m de la limite de propriété : **Non**
- 3m des arbres : **Oui**
- 35m d'un captage d'eau potable : **Oui**

*Pour information, tout captage d'eau utilisé pour la consommation humaine doit être déclaré en mairie (formulaire CERFA n°13837\*01).*

## VENTILATION

---

**Aucun élément n'atteste la présence d'une ventilation primaire.**

*La Ventilation primaire ou décompression, permet une meilleure évacuation des eaux usées.*

**Aucun élément n'atteste la présence d'une ventilation secondaire.**

*Une ventilation secondaire permet un meilleur fonctionnement et limite la corrosion sur les fosses en béton.*

## REGARD AVANT TRAITEMENT

---

**Nous ne savons pas s'il existe un regard avant traitement.**

## REGARD DE CONTROLE

---

**Nous ne savons pas s'il existe un regard de contrôle.**

*Un regard de controle propre et sec est un signe de bon fonctionnement de votre installation.*

## CONTRAINTES TERRAIN

---

Réaménagement du terrain depuis la dernière visite : **Non**

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport : **Aucun**

## DYSFONCTIONNEMENT

---

**Aucun dysfonctionnement observé au niveau du traitement.**

## DISPERSION DES EFFLUENTS

---

**Aucun rejet d'effluent n'a été constaté.**

***Effluent** : Terme générique désignant une eau résiduaire et plus généralement tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante.*

*Pour information, le règlement du service est consultable et téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes, <http://cc-vallee-dordogne-foret-bessede.fr>, ou peut vous être envoyé sur simple demande.*

## CONCLUSION

Mme ROSELYNE CIET  
LA TURQUE - FINSA C - CASTELS  
24220 CASTELS - BEZENAC

Section et n° de parcelle : B471 B472  
Diagnostic de bon fonctionnement du 09/06/2020

L'installation d'assainissement n'est pas située dans une zone à enjeu.

### Problèmes constatés sur l'installation :

- Installation incomplète

L'installation d'assainissement non collectif est **NON CONFORME**.

### AVIS DU TECHNICIEN

- Maintenir toutes les installations accessibles pour les contrôles et les entretiens, vérifier leurs états et effectuer les entretiens nécessaires au moins une fois par an. ( Aménagement des accès pour faciliter l'entretien : réhausse, filet, sac plastique...)
- Les regards de la fosse septique et du bac à graisses étant inaccessibles, je n'ai pu vérifier l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Des réhaussees devront être installées pour faciliter l'entretien notamment du bac à graisses et pour que l'agent du SPANC puisse remplir sa mission.
- La vidange de la fosse doit être effectuée, par une entreprise agréée, lorsque le volume de boues atteint 50% du volume utile de la fosse (environ 50cm). Le bordereau de suivi des matières de vidange doit être conservé pour le présenter au SPANC.
- Le préfiltre doit être nettoyé à l'eau claire 1 fois par an, en dehors de la fosse.
- Aucun regard n'étant présent en début et fin de tranchées, je ne peux présumer du bon fonctionnement. Aucune résurgence constatée lors de cette visite.

### AVIS DU PRESIDENT

- Dispositif incomplet, ne présentant pas de dysfonctionnement ou de rejet constaté donc sans risque apparent.

### AVIS DU MAIRE

- Aucun rejet apparent et aucun risque immédiat pour la salubrité publique.
- L'installation n'est pas située dans une zone à enjeu sanitaire: hors de tout périmètre de protection de captage d'eau potable.

L'installation comprend les éléments suivant :

- Bac à graisses (? à confirmer) + Fosse toutes eaux (3 m3 à confirmer) + tranchées filtrantes de longueur inconnue (aucun regard d'accès)

**L'installation est non-conforme (arrêtés du 7 septembre 2009, du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012).**

- Absence de regard indiquant l'existence ou le bon fonctionnement et le dimensionnement du système de traitement.
- Traitement de longueur inconnue.


Travaux à effectuer :

- **Retrouver ou mettre en place des regards d'accès au début et à la fin du traitement.**
- **Mettre en place un système de traitement correspondant à la nature du sol rencontré.**

**En cas de vente du bien immobilier, l'acquéreur a un an pour effectuer les travaux demandés.**

**Afin d'assurer la conformité des installations, contacter le Service Public d'Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes avant tous travaux d'assainissement (installations neuves ou réhabilitations).**

Fait à Saint Cyprien le  
La Technicienne Céline TALINEAU

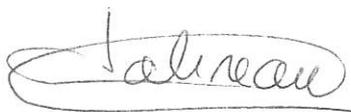

Fait à Saint Cyprien le 23/06/2020  
Pour le Président M. RAFALOVIC  
Le Vice-Président J.B LALUE



Fait à CASTELS - BEZENAC

Le 23 juin 2020

Le Maire

H. BAUCENARD

